


## Istruzioni d'uso

**VEGABAR 52**

**Profibus PA**



 Pressione di processo/  
Idrostatica



## Sommarior

<b>1</b>	<b>Il contenuto di questo documento</b>	
1.1	Funzione. . . . .	4
1.2	Documento destinato ai tecnici. . . . .	4
1.3	Significato dei simboli . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Criteri di sicurezza</b>	
2.1	Personale autorizzato. . . . .	5
2.2	Uso conforme alle normative . . . . .	5
2.3	Avvertimento in caso di uso errato . . . . .	5
2.4	Normative generali di sicurezza . . . . .	5
2.5	Contrassegni e normative di sicurezza . . . . .	6
2.6	Conformità CE. . . . .	6
2.7	Realizzazione delle condizioni NAMUR. . . . .	6
2.8	Normative di sicurezza per luoghi Ex . . . . .	7
2.9	Salvaguardia ambientale . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Descrizione dell'apparecchio</b>	
3.1	Struttura . . . . .	8
3.2	Metodo di funzionamento. . . . .	9
3.3	Calibrazione . . . . .	10
3.4	Imballaggio, trasporto e stoccaggio. . . . .	10
<b>4</b>	<b>Montaggio</b>	
4.1	Indicazioni generali . . . . .	12
4.2	Istruzioni di montaggio. . . . .	14
4.3	Operazioni di montaggio . . . . .	14
<b>5</b>	<b>Collegamento all'alimentazione in tensione</b>	
5.1	Preparazione del collegamento. . . . .	16
5.2	Operazioni di collegamento . . . . .	17
5.3	Schema elettrico custodia ad una camera. . . . .	18
5.4	Schema elettrico custodia a due camere. . . . .	20
5.5	Fase d'avviamento. . . . .	22
<b>6</b>	<b>Messa in servizio col tastierino di taratura con display PLICSCOM</b>	
6.1	Breve descrizione . . . . .	23
6.2	Installare il tastierino di taratura con display. . . . .	23
6.3	Sistema operativo . . . . .	25
6.4	Operazioni per la messa in servizio . . . . .	26
6.5	Architettura del menù. . . . .	37
6.6	Protezione dei dati di parametrizzazione . . . . .	39

<b>7</b>	<b>Messa in servizio con PACTware e con altri software di servizio</b>	
7.1	Collegare il PC via VEGACONNECT	40
7.2	Parametrizzazione con PACTware	41
7.3	Parametrizzazione con PDM	41
7.4	Protezione dei dati di parametrizzazione	41
<b>8</b>	<b>Verifica periodica ed eliminazione dei disturbi</b>	
8.1	Manutenzione, pulitura	42
8.2	Eliminare i disturbi	42
8.3	Calcolo dello scostamento totale (in ottemperanza a DIN 16086)	45
8.4	Sostituzione dell'unità elettronica	46
8.5	Riparazione dell'apparecchio	47
<b>9</b>	<b>Disinstallazione</b>	
9.1	Sequenza di smontaggio	48
9.2	Smaltimento	48
<b>10</b>	<b>Appendice</b>	
10.1	Dati tecnici	49
10.2	Dati relativi al Profibus PA	59
10.3	Dimensioni	65
10.4	Diritti di proprietà industriale	68
10.5	Marchio depositato	68

## Documentazione integrativa



### Informazione:

Ogni esecuzione é corredata di una specifica documentazione complementare, fornita con l'apparecchio, elencata nel capitolo "*Descrizione dell'apparecchio*".

## Manuale d'istruzioni per accessori e pezzi di ricambio



### Consiglio:

Per l'impiego e il funzionamento sicuri dell'apparecchio offriamo i seguenti accessori e pezzi di ricambio, con le relative informazioni tecniche:

- 32036 - Tronchetti a saldare e guarnizioni
- 27720 - Indicazione esterna VEGADIS 61
- 34296 - Cappa di protezione atmosferica
- 30175 - Unità elettronica VEGABAR Serie 50 e 60

## 1 Il contenuto di questo documento

### 1.1 Funzione

Questo manuale fornisce le informazioni necessarie al montaggio, collegamento e messa in servizio. Contiene anche importanti indicazioni relative alla manutenzione e all'eliminazione dei disturbi. Leggetelo perciò prima della messa in servizio e conservatelo come parte integrante dell'apparecchio, in un luogo facilmente raggiungibile, vicino allo strumento.

### 1.2 Documento destinato ai tecnici

Queste -Istruzioni d'uso- sono destinate a personale qualificato, che deve prenderne visione e applicarle.

### 1.3 Significato dei simboli



#### Informazioni, consigli, indicazioni

Questo simbolo identifica utili informazioni ausiliarie.



**Attenzione:** L'inosservanza di questo avviso di pericolo può provocare disturbi o errori di misura.

**Avvertimento:** L'inosservanza di questo avvertimento di pericolo può provocare danni alle persone e/o all'apparecchio.

**Pericolo:** L'inosservanza di questo avviso di pericolo può provocare gravi lesioni alle persone e/o danni all'apparecchio.



#### Applicazioni Ex

Questo simbolo identifica le particolari istruzioni per gli impieghi Ex.



#### Lista

Questo punto identifica le singole operazioni di un elenco, non soggette ad una obbligatoria sequenza.



#### Passi operativi

Questa freccia indica un singolo passo operativo.



#### Sequenza operativa

Il numero posto davanti ai passi operativi identifica la necessaria sequenza.

## 2 Criteri di sicurezza

### 2.1 Personale autorizzato

Tutte le operazioni descritte in queste - Istruzioni d'uso- devono essere eseguite unicamente da personale qualificato e da operatori dell'impianto autorizzati.

Indossate sempre l'equipaggiamento di protezione personale necessario, durante l'uso dell'apparecchio.

### 2.2 Uso conforme alle normative

Il VEGABAR 52 é un trasduttore di pressione per la misura di pressione relativa, assoluta e di vuoto.

Trovate informazioni dettagliate relative al campo d'impiego nel capitolo "*Descrizione dell'apparecchio*".

La sicurezza operativa dell'apparecchio é garantita solo da un uso conforme alle normative, secondo le -Istruzioni d'uso- ed eventuali informazioni aggiuntive.

Interventi non in linea con queste -Istruzioni d'uso- devono essere effettuati solo da personale autorizzato dal costruttore, per ragioni di sicurezza e di garanzia. Sono categoricamente vietate trasformazioni o modifiche arbitrarie.

### 2.3 Avvertimento in caso di uso errato

Un uso non appropriato o non conforme alle normative di questo apparecchi, può avere conseguenze negative sul funzionamento, come per es. una situazione di troppo-pieno nel serbatoio o danni ai componenti del sistema, causati da montaggio o installazione errati.

### 2.4 Normative generali di sicurezza

L'apparecchio corrisponde al suo livello tecnologico se si rispettano le normali prescrizioni e direttive. L'operatore deve rispettare le normative di sicurezza di questo manuale, gli standard d'installazione nazionali, le condizioni di sicurezza e le misure di prevenzione contro gli infortuni in vigore.

L'apparecchio deve funzionare solo in condizioni tecniche di massima sicurezza. E' responsabilità dell'operatore assicurare un funzionamento dell'apparecchio esente da disturbi.

L'operatore ha inoltre il dovere di garantire, per tutta la durata del funzionamento, che le necessarie misure di sicurezza operativa corrispondano allo stato attuale delle norme in vigore e rispettino le nuove disposizioni.

## 2.5 Contrassegni e normative di sicurezza

Rispettare i contrassegni di sicurezza e le indicazioni presenti sull'apparecchio.

## 2.6 Conformità CE

Sono soddisfatti gli obiettivi di sicurezza definiti nella direttiva di compatibilità elettromagnetica EMC 2004/108/EG (EMC) e nella direttiva di bassa tensione DBT 2006/95/EG (LVD).

La conformità è stata valutata in base alle seguenti norme:

### **EMC: EN 61326-1: 2006**

(strumento elettrico per controllo tecnologico e uso di laboratorio - normative EMI)

- Emissione: Classe A
- Immissione: settori industriali

### **LVD: EN 61010-1: 2001**

(normative di sicurezza per strumenti elettrici di misura, di controllo e di laboratorio - parte 1: Normative generali)

Il VEGABAR 52 rientra nelle direttive per apparecchi a pressione 97/23/EG (PED) senza obbligo di contrassegno CE. E' ammessa una pressione massima di 200 bar.

## 2.7 Realizzazione delle condizioni NAMUR

Sono soddisfatte le condizioni NAMUR NE 21 relative alla resistenza alle interferenze e alle interferenze emesse.

Sono realizzate le condizioni NAMUR NE 53 relative alla compatibilità. Ciò vale anche per i componenti di visualizzazione e di servizio. Gli apparecchi VEGA sono generalmente compatibili verso l'alto e verso il basso:

- Software del sensore nei confronti del DTM-VEGABAR 52 HART, PA e/o FF
- DTM-VEGABAR 52 nei confronti del software di servizio PACTware
- Tastierino di taratura con display nei confronti del software del sensore

Le possibilità di parametrizzazione delle funzioni di base del sensore dipendono dalla versione del software. La funzionalità corrisponde alla versione software dei singoli componenti.

Potete stabilire la versione del sensore del VEGABAR 52:

- mediante PACTware
- sulla targhetta d'identificazione dell'elettronica
- mediante il tastierino di taratura con display

Nel nostro sito web [www.vega.com](http://www.vega.com) trovate tutti gli archivi storici del software. Approfittate di questo vantaggio e registratevi per ricevere via e-mail tutti gli aggiornamenti.

## 2.8 Normative di sicurezza per luoghi Ex

Per le applicazioni Ex attenetevi alle normative di sicurezza specifiche di questo impiego, che sono parte integrante di questo manuale e accompagnano tutti gli apparecchi omologati Ex.

## 2.9 Salvaguardia ambientale

La protezione delle risorse naturali é un compito di assoluta attualità. Noi abbiamo perciò introdotto un sistema di gestione ambientale, allo scopo di migliorare costantemente la difesa dell'ambiente aziendale. Questo sistema é certificato secondo DIN EN ISO 14001.

Aiutateci in questo compito e rispettate le indicazioni ambientali di questo manuale:

- Capitolo "*Imballaggio, trasporto e stoccaggio*"
- Capitolo "*Smaltimento*"

## 3 Descrizione dell'apparecchio

### 3.1 Struttura

#### Materiale fornito

La fornitura comprende:

- Trasduttore di pressione di processo VEGABAR 52
- Documentazione
  - questo manuale tecnico
  - Certificato di prova per trasduttore di pressione
  - Istruzioni d'uso 27835 *"Tastierino di taratura con display PLICSCOM"* (opzionale)
  - Istruzioni supplementari 31708 *"Riscaldamento per tastierino di taratura con display"* (opzionale)
  - Istruzioni supplementari *"Connettore per sensori di misura continua"* - (opzionale)
  - *"Normative di sicurezza"* specifiche Ex (per esecuzioni Ex)
  - eventuali ulteriori certificazioni

#### Componenti

I componenti del VEGABAR 52 sono:

- Attacco di processo con cella di misura
- Custodia con elettronica, con connettore a spina opzionale
- Coperchio della custodia, con tastierino di taratura con display opzionale

I componenti sono disponibili in differenti esecuzioni.

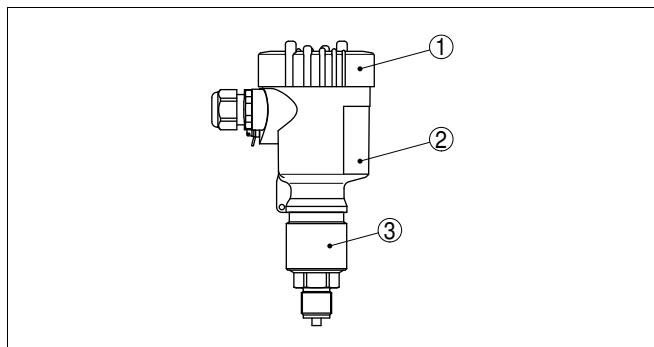


Figura 1: Esempio di un VEGABAR 52 con attacco manometrico G $\frac{1}{2}$  A secondo EN 837 e custodia di resina

- 1 Coperchio della custodia con tastierino di taratura con display (opzionale)
- 2 Custodia con elettronica
- 3 Attacco di processo con cella di misura

#### Targhetta d'identificazione

La targhetta d'identificazione contiene i principali dati relativi all'identificazione e all'impiego dell'apparecchio:



- Numero d'articolo
- Numero di serie
- Dati tecnici
- Numero d'articolo della documentazione

Il numero di serie vi consente di visualizzare, via "[www.vega.com](http://www.vega.com)", "*VEGA Tools*" e "*serial number search*" i dati di fornitura dell'apparecchio. Trovate il numero di serie non solo sulla targhetta d'identificazione esterna all'apparecchio, ma anche all'interno dell'apparecchio.

### 3.2 Metodo di funzionamento

#### Campo d'impiego

Il VEGABAR 52 é un trasduttore di pressione per la misura di pressione relativa, assoluta o di vuoto su gas, vapori e liquidi.

#### Principio di funzionamento

L'elemento sensibile é la cella di misura CERTEC® con robusta membrana di ceramica. La pressione di processo, attraverso la membrana, determina una variazione di capacità della cella di misura, che viene poi trasformata nel corrispondente segnale d'uscita e fornita come valore di misura.

La cella di misura CERTEC® é corredata anche di una sonda di temperatura. Il valore della temperatura può apparire sul tastierino di taratura con display, oppure essere elaborato attraverso l'uscita del segnale.

#### Alimentazione e comunicazione bus

L'alimentazione in tensione é fornita dal convertitore/accoppiatore Profibus DP/PA o da schede VEGALOG 571 EP. Un cavo bifilare secondo specifica Profibus provvede contemporaneamente alla limentazione e alla trasmissione digitale dei dati di più sensori. Il profilo dell'apparecchio del VEGABAR 52 corrisponde alla specifica del profilo versione 3.0.

#### GSD/EDD

Voi trovate nella VEGA-Homepage [www.vega.com](http://www.vega.com) sotto "*Services - Downloads - Software - Profibus*" i GSD (dati base dell'apparecchio) e i file bit map necessari alla progettazione della vostra rete di comunicazione "Profibus-DP-(PA). Qui sono disponibili anche i relativi certificati. La completa funzionalità del sensore in ambiente PDM richiede inoltre una EDD (Electronic Device Description), anch'essa disponibile in Download. Potete anche richiedere un CD con i relativi file via e-mail sotto [info@de.vega.com](mailto:info@de.vega.com) o telefonicamente presso la vostra filiale VEGA, indicando il numero d'ordinazione "DRIVER.S".

L'illuminazione di fondo del tastierino di taratura con display é alimentata dal sensore. La tensione d'alimentazione deve essere sufficientemente elevata.

Trovate i dati relativi all'alimentazione in tensione nel capitolo "*Dati tecnici*".

Il riscaldamento opzionale richiede una propria tensione d'alimentazione. Trovate dettagliate informazioni nelle -Istruzioni supplementari- "*Riscaldamento del tastierino di taratura con display*".

Questa funzione generalmente non é disponibile per apparecchi omologati.

### 3.3 Calibrazione

Il VEGABAR 52 offre tre differenti tecniche di calibrazione:

- col tastierino di taratura con display
- con l'idoneo VEGA-DTM in collegamento con un software di servizio secondo lo standard FDT/DTM, per es. PACTware e PC
- col software di servizio PDM

I parametri impostati vengono memorizzati nel VEGABAR 52 con possibilità di memorizzarli anche nel tastierino di taratura con display o nel PACTware.

### 3.4 Imballaggio, trasporto e stoccaggio

#### Imballaggio

Durante il trasporto l'apparecchio é protetto dall'imballaggio. Un controllo secondo EN 2418 garantisce il rispetto di tutte le esigenze di trasporto previste dalle normative DIN EN 24180.

L'imballaggio degli apparecchi standard é di cartone ecologico e riciclabile. Per le esecuzioni speciali si aggiunge polietilene espanso o sotto forma di pellicola. Smaltite il materiale dell'imballaggio, affidandovi alle aziende di riciclaggio specializzate.

#### Trasporto

Per il trasporto é necessario attenersi alle indicazioni relative all'imballaggio di trasporto. Il mancato rispetto può causare danni all'apparecchio.

#### Ispezione di trasporto

Al ricevimento della merce é necessario verificare immediatamente l'integrità della spedizione ed eventuali danni di trasporto. I danni di trasporto constatati o difetti nascosti devono essere trattati di conseguenza.

**Stoccaggio**

I colli devono restare chiusi fino al momento del montaggio, rispettando i contrassegni di posizionamento e di stoccaggio applicati esternamente.

Salvo indicazioni diverse, riporre i colli rispettando le seguenti condizioni:

- Non collocarli all'aperto
- Depositarli in un luogo asciutto non polveroso
- Non esporli ad agenti aggressivi
- Proteggerli dai raggi del sole
- Evitare scuotimenti meccanici

**Temperatura di trasporto e di stoccaggio**

- Temperatura di stoccaggio e di trasporto vedi "*Appendice - Dati tecnici - Condizioni ambientali*"
- Umidità relativa dell'aria 20 ... 85 %

## 4 Montaggio

### 4.1 Indicazioni generali

#### Materiali, a contatto col prodotto

Accertatevi che le parti dell'apparecchio a contatto col prodotto resistano alle condizioni di processo, come pressione, temperatura, ecc. e alle caratteristiche chimiche del prodotto, soprattutto per quanto riguarda la guarnizione e l'attacco di processo.

Trovate le relative indicazioni nel capitolo *"Dati tecnici"*.

#### Posizione di montaggio

Scegliete una posizione di montaggio facilmente raggiungibile durante l'installazione e il collegamento ed anche durante un'eventuale futura applicazione di un tastierino di taratura con display. A questo scopo potete eseguire manualmente una rotazione della custodia di 330°. Potete inoltre installare il tastierino di taratura con display a passi di 90°.

#### Umidità

Usate il cavo consigliato (vedi capitolo *"Collegamento all'alimentazione in tensione"*) e serrate a fondo il pressacavo.

Per proteggere ulteriormente il vostro apparecchio da infiltrazioni d'umidità girate verso il basso il cavo di collegamento all'uscita dal pressacavo. In questo modo acqua piovana e condensa possono sgocciolare. Questa precauzione è raccomandata soprattutto nel caso di montaggio all'aperto, in luoghi dove si teme la formazione d'umidità (per es. durante processi di pulitura) o su serbatoi refrigerati o riscaldati.

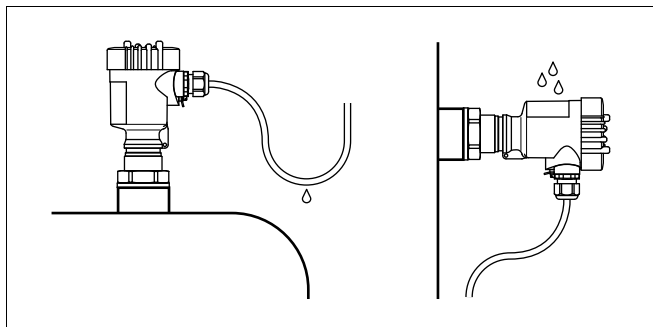


Figura 2: Accorgimenti per evitare infiltrazioni d'umidità

#### Ventilazione

La ventilazione per la cella di misura si ottiene attraverso un filtro nello zoccolo della custodia dell'elettronica. La ventilazione per la custodia dell'elettronica si ottiene attraverso un secondo filtro nella zona dei pressacavi.

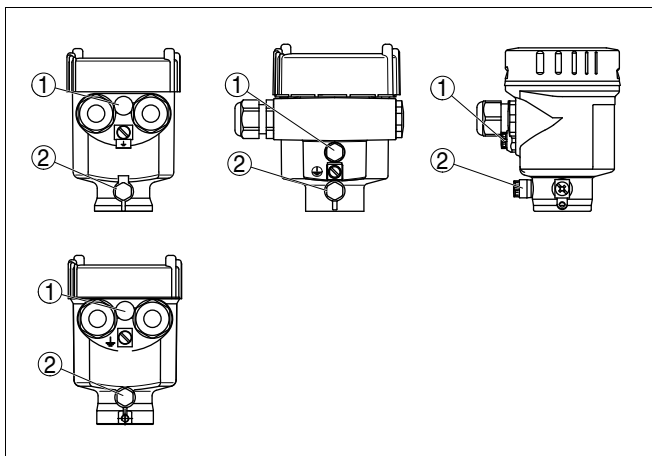


Figura 3: Posizione dei filtri

- 1 Filtro per la ventilazione della custodia dell'elettronica  
2 Filtro per la ventilazione della cella di misura



### Informazione:

Durante il funzionamento i filtri devono essere sempre liberi da depositi. Per la pulizia potete usare un dispositivo ad aria compressa.

Nelle esecuzioni dell'apparecchio con grado di protezione IP 66/IP 68, 1 bar la ventilazione si ottiene attraverso i capillari nel cavo collegato fisso. I filtri sono sostituiti da tappi ciechi.

### Limiti di temperatura

Elevate temperature di processo significano spesso anche elevate temperature ambiente. Assicuratevi che i limiti massimi di temperatura indicati nel capitolo "Dati tecnici" non siano superati nella zona della custodia dell'elettronica e del cavo di collegamento.

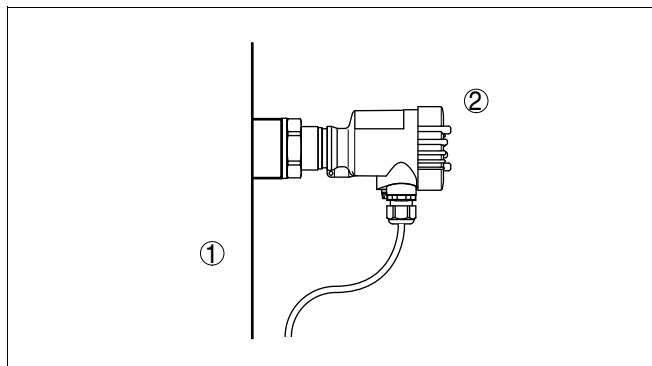


Figura 4: Campi di temperatura

- 1 Temperatura di processo  
2 Temperatura ambiente

## 4.2 Istruzioni di montaggio

### Posizione di montaggio

Il VEGABAR 52 funziona in ogni posizione di montaggio. Per l'installazione ci si attiene alle stesse direttive di montaggio di un manometro (DIN EN 839-2).



### Informazione:

Noi vi consigliamo di usare le nostre valvole d'intercettazione, i nostri supporti per apparecchio e/o i nostri separatori d'acqua a tubo, disponibili come accessori di montaggio.

## 4.3 Operazioni di montaggio

### Saldatura del tronchetto

Il montaggio del VEGABAR 52 si esegue con un tronchetto a saldare. Trovate i componenti nelle "Istruzioni supplementari-*"Tronchetti a saldare e guarnizioni"*.

### Ermetizzare/Avvitare

Usate sempre la guarnizione appartenente all'apparecchio:

- Attacco di processo GV, GB, GC, GI: guarnizione Tesnit davanti alla filettatura
- Attacco di processo GP, GL, GS: guarnizione Klingersil dietro la filettatura

- oppure -

Ermetizzate la filettatura con teflon, canapa o altri materiali resistenti adeguati:

- Attacco di processo GN

- Avvitare il VEGABAR 52 al tronchetto a saldare, serrando a fondo con una chiave idonea il dado esagonale dell'attacco di processo. L'apertura della chiave é indicata nel capitolo "*Dimensioni*".

**Attenzione:**

Non usate la custodia per avvitare! Serrando a fondo potreste danneggiare il meccanismo di rotazione.

## 5 Collegamento all'alimentazione in tensione

### 5.1 Preparazione del collegamento

#### Rispettare le normative di sicurezza

Rispettare le seguenti normative di sicurezza:

- Eseguire il collegamento unicamente in assenza di tensione
- Se si temono sovratensioni é opportuno installare idonei scaricatori di sovratensione secondo specifica Profibus.



#### Consiglio:

Noi raccomandiamo gli scaricatori di sovratensione VEGA B63-32.

#### Rispettare le Normative di sicurezza per le applicazioni Ex



In luoghi con pericolo d'esplosione attenersi alle normative e ai certificati di conformità e di prova d'omologazione dei sensori e degli alimentatori.

#### Scelta dell'alimentazione in tensione

L'alimentazione in tensione é fornita dal convertitore/accoppiatore Profibus DP/PA o da una scheda d'ingresso VEGA-LOG 571 EP. Il campo dell'alimentazione in tensione può variare in base all'esecuzione dell'apparecchio.

Trovate i dati relativi all'alimentazione in tensione nel capitolo "Dati tecnici".

#### Scelta del cavo di collegamento

Il collegamento si esegue con un cavo schermato secondo la specifica Profibus. La tensione d'alimentazione e la trasmissione del segnale digitale bus passano attraverso lo stesso cavo di collegamento bifilare.

Usate un cavo a sezione circolare. Un diametro esterno del cavo di 5 ... 9 mm (0.2 ... 0.35 in) garantisce la tenuta stagna del pressacavo. Se applicate un cavo con un diametro diverso o una diversa sezione, scegliete un'altra guarnizione o utilizzate un pressacavo adeguato.

L'installazione deve essere eseguita secondo la specifica Profibus, verificando le corrette impedenze terminali delle estremità del bus.

#### Passacavo ½ NPT

Nell'apparecchio con passacavo ½ NPT e custodia di resina é inserita a iniezione nella custodia una sede metallica filettata ½".



**Avvertimento:**

L'avvitamento del pressacavo NPTe/o del tubo d'acciaio nella sede filettata deve essere eseguito a secco, senza lubrificanti. Questi prodotti possono infatti contenere additivi che danneggiano il punto di raccordo fra sede filettata e custodia e compromettono la resistenza e l'impermeabilità della custodia.

**Schermatura del cavo e collegamento di terra**

Nei sistemi di collegamento equipotenziale collegate lo schermo del cavo direttamente alla terra dell'alimentatore nella scatola di collegamento e al sensore. In questo caso collegate lo schermo direttamente al morsetto di terra interno. Il morsetto di terra esterno della custodia deve essere collegato a bassa impedenza al conduttore equipotenziale.

Nei sistemi senza collegamento equipotenziale, collegate lo schermo del cavo direttamente al potenziale di terra. Nella scatola di collegamento e/o nel distributore a T la breve linea di diramazione verso il sensore non deve essere collegata né al potenziale di terra, né ad un altro schermo del cavo. Gli schermi del cavo verso l'alimentatore e verso il successivo distributore a T devono essere collegati fra di loro e al potenziale di terra, mediante un condensatore di ceramica (per es. 1 nF, 1500 V). Evitate così correnti transitorie di terra a bassa frequenza, mantenendo efficace la protezione per segnali di disturbo ad alta frequenza.



Nelle applicazioni Ex la capacità totale del cavo e di tutti i condensatori non deve superare i 10 nF.

**Scelta del cavo di collegamento per applicazioni Ex**

Le applicazioni Ex richiedono il rispetto delle vigenti normative d'installazione. È importante garantire l'assenza di correnti transitorie di terra lungo lo schermo del cavo. Procedete perciò alla messa a terra bilaterale, usando un condensatore come sopra descritto o eseguendo un collegamento equipotenziale separato.

**5.2 Operazioni di collegamento****Custodia ad una/due camere**

Procedete in questo modo:

- 1 Svitare il coperchio della custodia
- 2 Rimuovere l'eventuale tastierino di taratura con display, ruotando leggermente verso sinistra
- 3 Svitare il dado di raccordo del pressacavo

- 4 Spelare il cavo di collegamento per ca. 10 cm, le estremità dei conduttori per ca. 1 cm
  - 5 Inserire il cavo nel sensore attraverso il pressacavo
  - 6 Tenere sollevate le alette d'apertura dei morsetti con un cacciavite (vedi figura)
  - 7 Inserire le estremità dei conduttori nei morsetti aperti
  - 8 Abbassare le alette dei morsetti a molla, fino ad avvertire lo scatto
  - 9 Verificare che i conduttori siano ben fissati, tirando leggermente
  - 10 Collegare lo schermo al morsetto interno di terra, connettere il morsetto esterno di terra al collegamento equipotenziale.
  - 11 Serrare a fondo il dado di raccordo del pressacavo. L'anello di tenuta deve circondare perfettamente il cavo
  - 12 Avvitare il coperchio della custodia
- Avete così eseguito il collegamento elettrico.

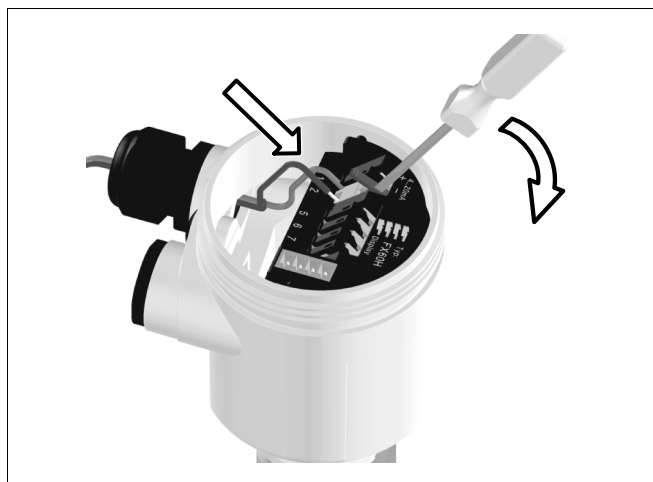


Figura 5: Operazioni di collegamento 6 e 7

### 5.3 Schema elettrico custodia ad una camera



Le successive illustrazioni si riferiscono alle esecuzioni non Ex e alle esecuzioni Ex-ia.

## Le differenti custodie

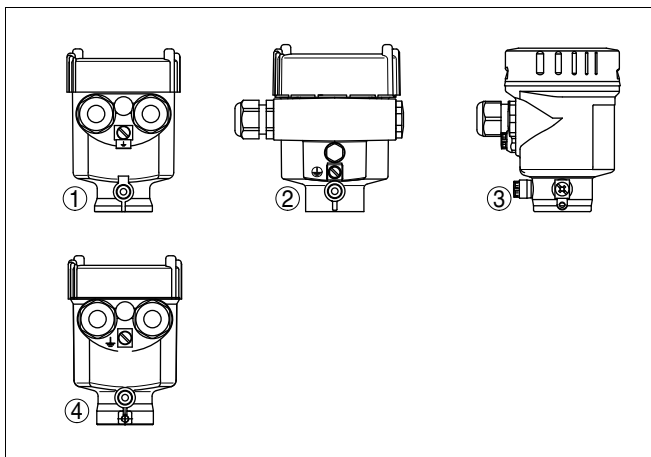


Figura 6: I differenti materiali delle custodie ad una camera

- 1 Resina
- 2 Alluminio
- 3 Acciaio speciale
- 4 Acciaio speciale fuso

## Vano dell'elettronica e dei collegamenti

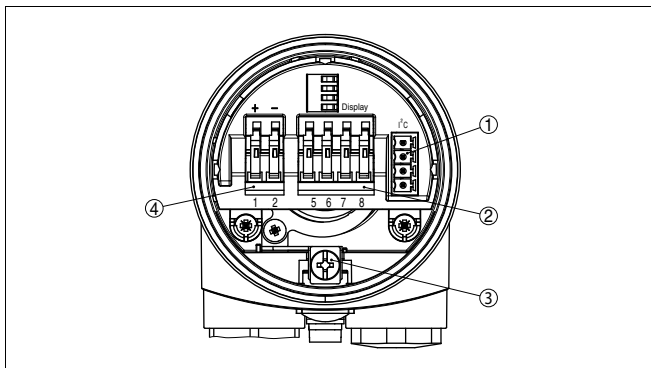


Figura 7: Elettronica e vano dei collegamenti custodia ad una camera

- 1 Connettore per VEGACONNECT (interfaccia I<sup>2</sup>C)
- 2 Morsetti a molla per l'indicatore esterno VEGADIS 61
- 3 Morsetto di terra per il collegamento dello schermo del cavo
- 4 Morsetti a molla per l'alimentazione in tensione

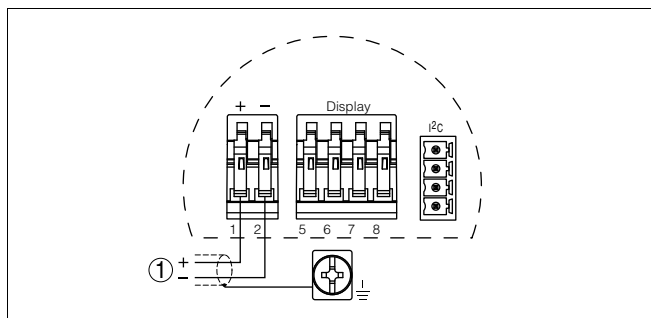
**Schema elettrico**

Figura 8: Schema elettrico custodia ad una camera

1 Alimentazione in tensione/Uscita del segnale

**5.4 Schema elettrico custodia a due camere**

Le successive illustrazioni si riferiscono alle esecuzioni non Ex e alle esecuzioni Ex-ia.

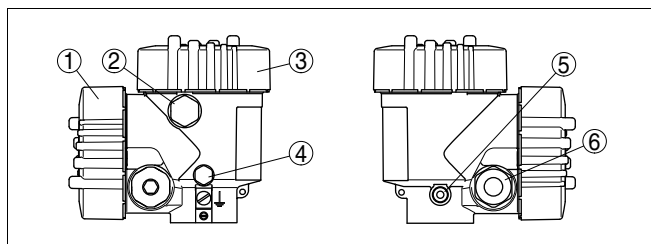
**Le differenti custodie**

Figura 9: Custodia a due camere

- 1 Coperchio della custodia vano dei collegamenti
- 2 Tappo cieco o connettore a spina M12 x 1 per VEGADIS 61 (opzionale)
- 3 Coperchio della custodia vano dell'elettronica
- 4 Filtro per la compensazione della pressione della custodia dell'elettronica
- 5 Filtro per compensazione della pressione cella di misura
- 6 Pressacavo o connettore

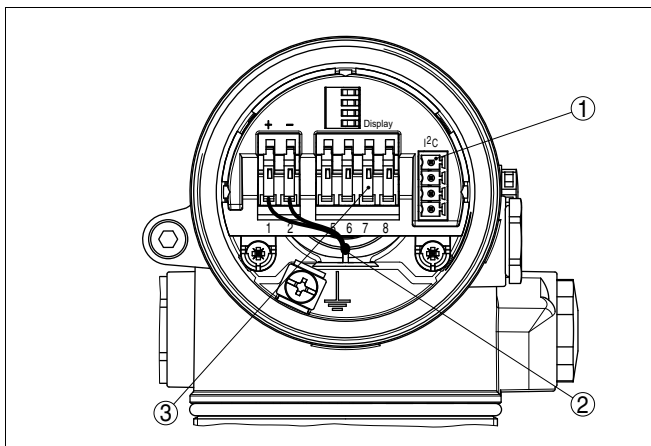
**Vano dell'elettronica**


Figura 10: Vano dell'elettronica custodia a due camere

- 1 Connettore per VEGACONNECT (interfaccia I²C)
- 2 Linea interna di connessione verso il vano dei collegamenti
- 3 Morsetti per VEGADIS 61

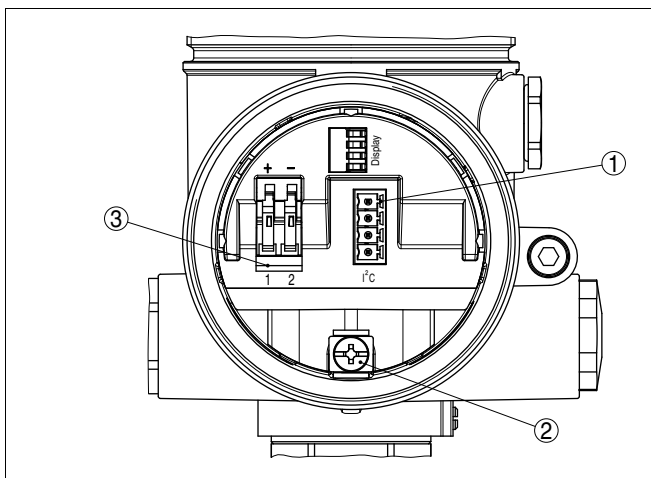
**Vano di connessione**


Figura 11: Vano dei collegamento custodia a due camere

- 1 Connettore per VEGACONNECT (interfaccia I²C)
- 2 Morsetto di terra per il collegamento dello schermo del cavo
- 3 Morsetti a molla per l'alimentazione in tensione

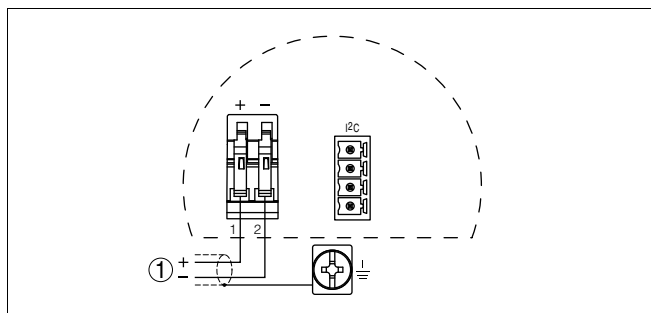
**Schema elettrico**

Figura 12: Schema elettrico custodia a due camere

1 Alimentazione in tensione/Uscita del segnale

**5.5 Fase d'avviamento****Fase d'avviamento**

Dopo il collegamento del VEGABAR 52 all'alimentazione in tensione e/o dopo il ripristino della tensione l'apparecchio esegue per ca. 30 secondi un autotest delle seguenti funzioni:

- Controllo interno dell'elettronica
- Indicazione del tipo d'apparecchio, della versione software e del TAG del sensore (denominazione del sensore)
- Il byte di stato va brevemente su disturbo

Apparirà poi il valore attuale di misura e sarà fornito sul circuito il relativo segnale digitale in uscita.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> I valori corrispondono al livello attuale e alle impostazioni precedentemente eseguite, per es. alla taratura di laboratorio.

## 6 Messa in servizio col tastierino di taratura con display PLICSCOM

### 6.1 Breve descrizione

#### Funzione/Struttura

Il tastierino di taratura con display consente la calibrazione, la diagnostica e la visualizzazione del valore di misura. Può essere inserito nelle seguenti custodie ed apparecchi:

- in tutti i sensori della famiglia di apparecchi plics<sup>®</sup>, con custodia ad una o due camere (a scelta nel vano dell'elettronica o dei collegamenti)
- Unità esterna d'indicazione e di servizio VEGADIS 61

A partire dalla versione hardware ...- 01 o superiore del tastierino di taratura con display oppure ...- 03 o superiore della relativa elettronica del sensore é possibile di attivare un'illuminazione di fondo attraverso il menù di servizio. La versione hardware é indicata sulla targhetta d'identificazione del tastierino di taratura con display e/o dell'elettronica del sensore.



#### Avviso:

Trovate informazioni dettagliate per la calibrazione nelle - Istruzioni d'uso "*Tastierino di taratura con display*".

### 6.2 Installare il tastierino di taratura con display

#### Installare/rimuovere il tastierino di taratura con display

E' possibile installare in ogni momento il tastierino di taratura con display nel sensore e rimuoverlo nuovamente, senza interrompere l'alimentazione in tensione.

Procedete in questo modo:

- 1 Svitare il coperchio della custodia
  - 2 Montare il tastierino di taratura con display sull'elettronica nella posizione desiderata (disponibili quattro posizioni a passi di 90°).
  - 3 Montare il tastierino di taratura con display sull'elettronica e ruotare leggermente verso destra fino all'incastro
  - 4 Serrare a fondo il coperchio della custodia con finestrina
- Per la disinstallazione procedete nella sequenza contraria.

Il tastierino di taratura con display é alimentato dal sensore, non occorre un ulteriore collegamento.



Figura 13: Installazione del tastierino di taratura con display



**Avviso:**

Se desiderate corredare l'apparecchio di un tastierino di taratura con display e disporre così dell'indicazione del valore di misura, dovete usare un coperchio più alto con finestrella.



### 6.3 Sistema operativo

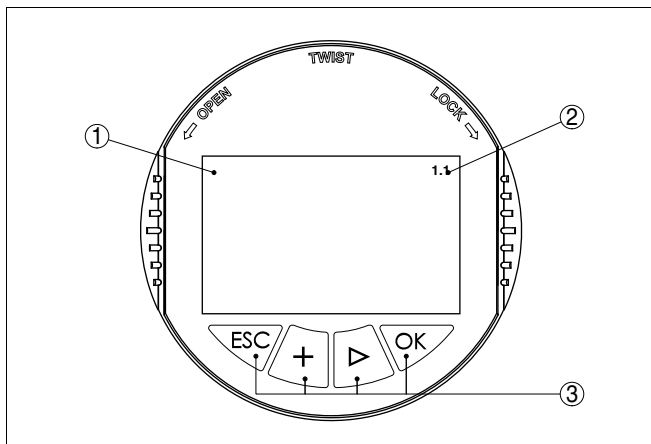


Figura 14: Elementi di servizio e d'indicazione

- 1 Display LCD
- 2 Indicazione del numero della voce menù
- 3 Tasti di servizio

#### Funzioni dei tasti

- Tasto **[OK]**:
  - Passare nel sommario del menù
  - Confermare il menù selezionato
  - Editare i parametri
  - Memorizzare il valore
- Tasto **[->]** per selezionare:
  - Cambiamento del menù
  - Una voce della lista
  - La posizione di editazione
- Tasti **[+]**:
  - Modifica di un valore del parametro
- Tasto **[ESC]**:
  - Interruzione dell'immissione
  - Ritorno nel menù superiore

#### Sistema operativo

Voi eseguite la calibrazione del sensore attraverso i quattro tasti del tastierino di taratura con display. Sul display LCD appaiono le singole voci menù. Le funzioni dei singoli tasti sono indicate nell'illustrazione. Dopo 10 minuti dall'ultimo azionamento di un tasto scatta un ritorno automatico nell'indicazione del valore di misura. I valori non confermati con **[OK]** vanno persi.

## 6.4 Operazioni per la messa in servizio

### Impostazione indirizzo

Prima della parametrizzazione di un sensore Profibus PA, occorre assegnare l'indirizzo. Le Istruzioni d'uso- del tastierino di taratura con display o gli aiuti online di PACTware e/o DTM descrivono dettagliatamente l'operazione.

### Misura di livello o di pressione di processo

Il VEGABAR 52 esegue sia la misura di livello, sia la misura di pressione di processo. In laboratorio viene impostato su misura di livello. La commutazione si esegue nel menù di servizio.

Andate perciò direttamente al sotto-capitolo relativo alla misura di livello o di pressione di processo. Qui trovate i signoli passi operativi.

### Misura di livello

### Parametrizzazione misura di livello

Sequenza della messa in servizio del VEGABAR 52:

- 1 Scegliere l'unità di taratura/di densità
- 2 Eseguire la correzione di posizione
- 3 Eseguire la taratura di min.
- 4 Eseguire la taratura di max.

Nella voce menù "*Unità di taratura*" selezionate l'unità fisica di taratura, per es. mbar, bar, psi...

La correzione di posizione compensa l'influenza esercitata sulla misurazione dalla posizione di montaggio oppure da una pressione statica. Resta invariata l'escursione di misura.



### Informazione:

Le operazioni 1, 3 e 4 sono superflue nel caso di apparecchi già calibrati in laboratorio secondo la specifica del cliente!

Trovate questi dati sulla targhetta d'identificazione dell'apparecchio e nelle voci menù di taratura di min./max.

Il tastierino di taratura con display consente la taratura senza carico e/o senza pressione. Potrete perciò eseguire le vostre impostazioni, senza montare l'apparecchio.

 
Alle voce menù per taratura di min./max appare anche il valore attuale di misura.

### Scegliere unità


Scegliete in questa voce menù l'unità di taratura e l'unità per l'indicazione della temperatura a display.

Per la selezione dell'unità di taratura (nell'esempio commutazione da bar a mbar) procedete in questo modo:<sup>2)</sup>

- 1 Premere **[OK]** nell'indicazione del valore di misura, appare l'architettura del menù.



- 2 Confermare con **[OK]** il menù "Impostazione di base", appare la voce menù "Unità".

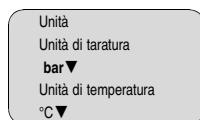

- 3 Attivare con **[OK]** la selezione e selezionare con **[->]** "Unità di taratura".
- 4 Attivare con **[OK]** la selezione e con **[->]** selezionare l'unità desiderata (nell'esempio mbar).
- 5 Confermare con **[OK]** e con **[->]** passare alla correzione di posizione.

L'unità di taratura è stata così convertita da bar a mbar.




### Informazione:

 Per commutare a taratura su una unità d'altezza (nell'esempio da bar a m) dovete impostare anche la densità.


Procedete in questo modo:

- 1 Premere **[OK]** nell'indicazione del valore di misura, appare l'architettura del menù.
- 2 Confermare con **[OK]** il menù "Impostazione di base", appare la voce menù "Unità di taratura".
- 3 Attivare con **[OK]** la selezione e con **[->]** selezionare l'unità desiderata (nell'esempio m).
- 4 Confermare con **[OK]**, appare il sottomenù "Unità di densità".

<sup>2)</sup> Unità disponibili: mbar, bar, psi, Pa, kPa, MPa, inHg, mmHg, inH<sub>2</sub>O, mmH<sub>2</sub>O.



 - 5 Selezionare con **[>]** l'unità desiderata, per es.  $\text{kg/dm}^3$  e confermare con **[OK]**, appare il sottomenù "Densità".



- 6 Con **[>]** e **[+]** immettere il valore di densità desiderato, confermare con **[OK]** e con **[>]** passare alla correzione di posizione.

L'unità di taratura è stata così convertita da bar a m.

Per la selezione dell'unità di temperatura procedete in questo modo:<sup>3)</sup>


- Attivare con **[OK]** la selezione e selezionare con **[>]** "Unità di temperatura".
- Attivare con **[OK]** la selezione e con **[>]** selezionare l'unità desiderata (per esempio °F).
- Confermare con **[OK]**.

L'unità di temperatura è stata così convertita da °C a °F.


### Eeguire la correzione di posizione

 Procedete in questo modo:

- 1 Alla voce menù "Correzione di posizione" attivate la selezione con **[OK]**.



 - 2 Con **[>]** selezionare per es. accettare il valore di misura attuale.




<sup>3)</sup> Unità disponibili: °C, °F.

## Eseguire la taratura di min.

 - 3 Confermare con **[OK]** e con **[->]** passare alla taratura di min. (zero).

Procedete in questo modo:

- 1 Alla voce menù "*Taratura di min.*" editare con **[OK]** il valore percentuale.



- 2 Con **[+]** e **[->]** impostare il valore percentuale desiderato.
  - 3 Confermare con **[OK]** ed editare il valore mbar desiderato.
  - 4 Impostare con **[+]** e **[->]** il valore mbar desiderato.
  - 5 Confermare **[+]** e con **[->]** passare alla taratura di max.
- Avete così eseguito la taratura di min.




### Informazione:

 Per una taratura con carico immettete semplicemente il valore di misura attuale indicato. Se si superano i limiti d'impostazione, appare a display l'avviso "*Valore limite non rispettato*". E' possibile interrompere l'editazione con **[ESC]** oppure accettare con **[OK]**.

## Eseguire la taratura di max.

Procedete in questo modo:

- 1 Alla voce menù "*Taratura di max.*" editare con **[OK]** il valore percentuale.



### Informazione:

La pressione indicata per 100 % corrisponde al campo nominale di misura del sensore (nell'esempio 1 bar = 1000 mbar).

- 2 Impostare con **[->]** e **[OK]** il valore percentuale desiderato.
- 3 Confermare con **[OK]** ed editare il valore mbar desiderato.
- 4 Impostare con **[+]** e **[->]** il valore mbar desiderato.
- 5 Confermare con **[OK]** e passare al sommario menù con **[ESC]**.

Avete così eseguito la taratura di max.



### Informazione:

Per una taratura con carico immettete semplicemente il valore di misura attuale indicato. Se si superano i limiti d'impostazione, appare a display l'avviso "*Valore limite non rispettato*". E' possibile interrompere l'editazione con **[ESC]** oppure accettare con **[OK]**.

## Parametrizzazione misura di pressione

### Misura di pressione di processo

Sequenza della messa in servizio del VEGABAR 52:

- 1 Scegliere applicazione misura pressione di processo
- 2 Scegliere l'unità di taratura
- 3 Eseguire la correzione di posizione
- 4 Eseguire la taratura di zero
- 5 Eseguire la taratura di span

Nella voce menù "*Unità di taratura*" selezionate l'unità fisica di taratura, per es. mbar, bar, psi...

La correzione di posizione compensa l'influenza esercitata sulla misurazione dalla posizione di montaggio oppure da una pressione statica. Resta invariata l'escursione di misura.

Alla voce menù "*zero*" e "*span*" stabilite l'escursione di misura, span corrisponde al valore finale.



### Informazione:

Le operazioni 1, 3 e 4 sono superflue nel caso di apparecchi già calibrati in laboratorio secondo la specifica del cliente!

Trovate questi dati sulla targhetta d'identificazione dell'apparecchio e nelle voci menù della taratura di zero/span.

Il tastierino di taratura con display consente la taratura senza carico e/o senza pressione. Potrete perciò eseguire le vostre impostazioni, senza montare l'apparecchio.

 
Alla voce menù per taratura di zero/span appare anche l'attuale valore di misura.

## Scegliere applicazione misura pressione di processo

Il VEGABAR 52 é calibrato in laboratorio per la misura di livello. Per commutare l'applicazione procedete in questo modo:

- 1 Premere **[OK]** nell'indicazione del valore di misura, appare l'architettura del menù.
- 2 Scegliere con **[>]** il menù "*Service*" e confermare con

[OK].



- 3 Selezionare con [->] la voce menù "Applicazione" ed editare la selezione con [OK].



**Attenzione:**

Attenersi all'avviso di pericolo: "L'uscita non può essere modificata".

 
- 4 Selezionare con [->] "OK" e confermare con [OK].
- 5 Scegliete "Pressione di processo" dalla lista e confermate con [OK].

**Scegliere unità**


Scegliete in questa voce menù l'unità di taratura e l'unità per l'indicazione della temperatura a display.

Per la selezione dell'unità di taratura (nell'esempio commutazione da bar a mbar) procedete in questo modo:<sup>4)</sup>

- 1 Premere [OK] nell'indicazione del valore di misura, appare l'architettura del menù.



 - 2 Confermare con [OK] il menù "Impostazione di base", appare la voce menù "Unità".



- 3 Attivare con [OK] la selezione e selezionare con [->] "Unità di taratura".
- 4 Attivare con [OK] la selezione e con [->] selezionare l'unità desiderata (nell'esempio mbar).
- 5 Confermare con [OK] e con [->] passare alla correzione di posizione.

<sup>4)</sup> Unità disponibili: mbar, bar, psi, Pa, kPa, MPa, inHg, mmHg, inH<sub>2</sub>O, mmH<sub>2</sub>O.

L'unità di taratura é stata così convertita da bar a mbar.

Per la selezione dell'unità di temperatura procedete in questo modo:<sup>5)</sup>


- Attivare con **[OK]** la selezione e selezionare con **[->]** "Unità di temperatura".
- Attivare con **[OK]** la selezione e con **[->]** selezionare l'unità desiderata (per esempio °F).
- Confermare con **[OK]**.

L'unità di temperatura é stata così convertita da °C a °F.


### Eeguire la correzione di posizione

 Procedete in questo modo:

- 1 Alla voce menù "Correzione di posizione" attivate la selezione con **[OK]**.



 - 2 Con **[->]** selezionare per es. accettare il valore di misura attuale.




- 3 Confermare con **[OK]** e con **[->]** passare alla taratura di min. (zero).

### Eeguire la taratura di zero

 Procedete in questo modo:

- 1 Alla voce menù "zero" editate il valore mbar con **[OK]**.



- 2 Impostare con **[+]** e **[->]** il valore mbar desiderato.
- 3 Confermare con **[+]** e con **[->]** passare alla taratura di span.

Avete così eseguito la taratura di zero.

<sup>5)</sup> Unità disponibili: °C, °F.



**Informazione:**

La taratura di zero sposta il valore della taratura di span. Resta tuttavia immutata l'escursione di misura.

 
**Informazione:**

Per una taratura con pressione immettete semplicemente il valore di misura attuale indicato. Se si superano i limiti d'impostazione appare a display l'avviso "*Valore limite non rispettato*". E' possibile interrompere l'editazione con **[ESC]** oppure accettare con **[OK]** il valore limite indicato.

**Eseguire la taratura di span**

Procedete in questo modo:

- 1 Nella voce menù "*span*" editate il valore mbar con **[OK]**.

**Informazione:**

La pressione indicata per 100 % corrisponde al campo nominale di misura del sensore (nell'esempio 1 bar = 1000 mbar).

- 2 Impostare con **[->]** e **[OK]** il valore mbar desiderato.
- 3 Confermare con **[OK]** e passare al sommario menù con **[ESC]**.

Avete così eseguito la taratura di span.


**Informazione:**

 Per una taratura con pressione immettete semplicemente il valore di misura attuale indicato. Se si superano i limiti d'impostazione appare a display l'avviso "*Valore limite non rispettato*". E' possibile interrompere l'editazione con **[ESC]** oppure accettare con **[OK]** il valore limite indicato.

**Curva di linearizzazione**

E' necessario eseguire la linearizzazione di tutti i serbatoi, il cui volume non aumenta linearmente con l'altezza di livello - per es. i serbatoi cilindrici orizzontali o i serbatoi sferici - e per i quali si desidera l'indicazione del volume. Esistono a questo scopo apposite curve di linearizzazione, che indicano il rapporto fra altezza percentuale e volume del serbatoio. Attivando l'idonea curva sarà visualizzato il corretto volume percentuale del serbatoio. Se non desiderate indicare il


volume in percentuale, bensì per esempio in litri o in chilogrammi, potete impostare un valore scalare alla voce menù "Display".



Impostate i parametri desiderati con gli appositi tasti, memorizzateli e col tasto [F5] passate alla successiva voce menù.

### Curva di linearizzazione

 E' necessario eseguire la linearizzazione di tutti i serbatoi, il cui volume non aumenta linearmente con l'altezza di livello - per es. i serbatoi cilindrici orizzontali o i serbatoi sferici - e per i quali si desidera l'indicazione del volume. Esistono a questo scopo apposite curve di linearizzazione, che indicano il rapporto fra altezza percentuale e volume del serbatoio. Attivando l'idonea curva sarà visualizzato il corretto volume percentuale del serbatoio. Se non desiderate indicare il volume in percentuale, bensì per esempio in litri o in chilogrammi, potete impostare un valore scalare alla voce menù "Display".



Impostate i parametri desiderati con gli appositi tasti, memorizzateli e col tasto [F5] passate alla successiva voce menù.

### Copiare dati del sensore

Questa funzione consente la lettura dei dati di parametrizzazione e la scrittura dei dati di parametrizzazione nel sensore mediante il tastierino di taratura con display. Trovate una descrizione della funzione nelle -Istruzioni d'uso- "Tastierino di taratura con display".

Con questa funzione leggete e/o scrivete i seguenti dati:

- Rappresentazione del valore di misura
- Taratura
- Attenuazione
- Curva di linearizzazione
- TAG del sensore
- Valore d'indicazione

- Unità scalare (unità Out-Scale)
- Cifre decimali (scalari)
- Valore scalare PA/Out-Scale 4 valori
- Unità di taratura
- Lingua

**Non** è possibile leggere e/o scrivere i seguenti importanti dati di sicurezza:

- Indirizzo sensore
- PIN
- Applicazione

Copiare dati del sensore

Copiare dati del sensore?

## Reset

### Impostazione di base

Se eseguite il "**Reset**", il sensore ripristina i valori di reset delle seguenti voci menù (vedi tabella):<sup>6)</sup>

Campo del menù	Funzione	Valore di reset
Impostazioni di base	Unità di taratura	bar
	Unità di temperatura	°C
	Taratura di min./zero	Inizio del campo di misura
	Taratura span/max.	Fine del campo di misura
	Densità	1 kg/l
	Unità di densità	kg/l
	Attenuazione	0 s
	Linearizzazione	lineare
	TAG del sensore	Sensore
Display	Valore d'indicazione	PA-Out
Service	Ulteriore valore PA	Secondary Value 1
	Unità Out-Scale	Volume/l
	Valori scalari	0.00 fino a 100.0
	Punto decimale indicazione	8888.8

Con "**Reset**", i valori delle seguenti voci menù **non** saranno ripristinati:

Campo del menù	Funzione	Valore di reset
Impostazioni di base	Correzione di posizione	nessun reset
Display	Illuminazione	nessun reset
Service	Lingua	nessun reset

<sup>6)</sup> Impostazione di base specifica del sensore.

Campo del menù	Funzione	Valore di reset
	Applicazione	nessun reset

**Regolazione di laboratorio**

Come impostazione di base, tuttavia tutti i parametri speciali saranno riportati ai valori di default. <sup>7)</sup>

**Indicatore valori di picco**

I valori di distanza min. e max. saranno riportati al valore attuale.

**Impostazioni opzionali**

La seguente architettura del menù illustra ulteriori possibilità di regolazione e di diagnostica, come per es. indicazione dei valori scalari, simulazione o rappresentazione di curve di tendenza. Trovate una dettagliata descrizione di queste voci menù nelle -Istruzioni d'uso- del "*Tastierino di taratura con display*".

<sup>7)</sup> I parametri speciali sono quelli impostati col software di servizio PACTware sul livello di servizio specifico del cliente.


## 6.5 Architettura del menù



### Informazione:

Le finestre del menù in grigio chiaro non sono sempre disponibili. Dipendono dal tipo d'equipaggiamento e dall'applicazione.


### Impostazione di base

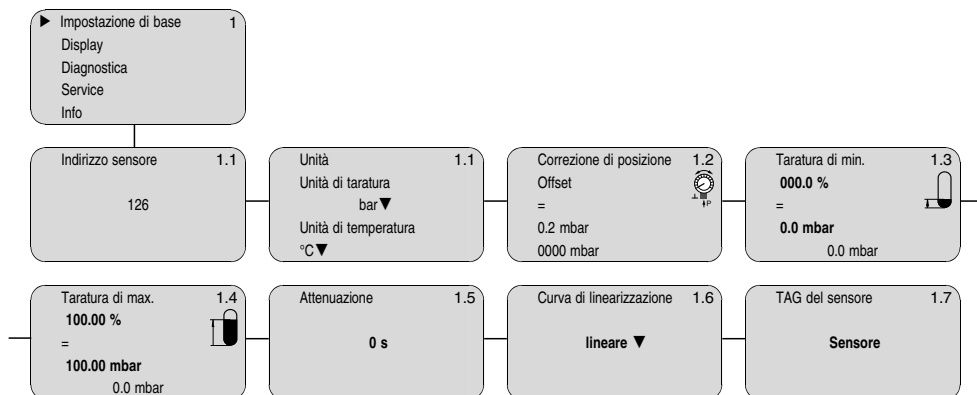


### Display



 
### Diagnostica

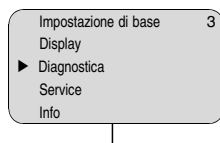




## Service

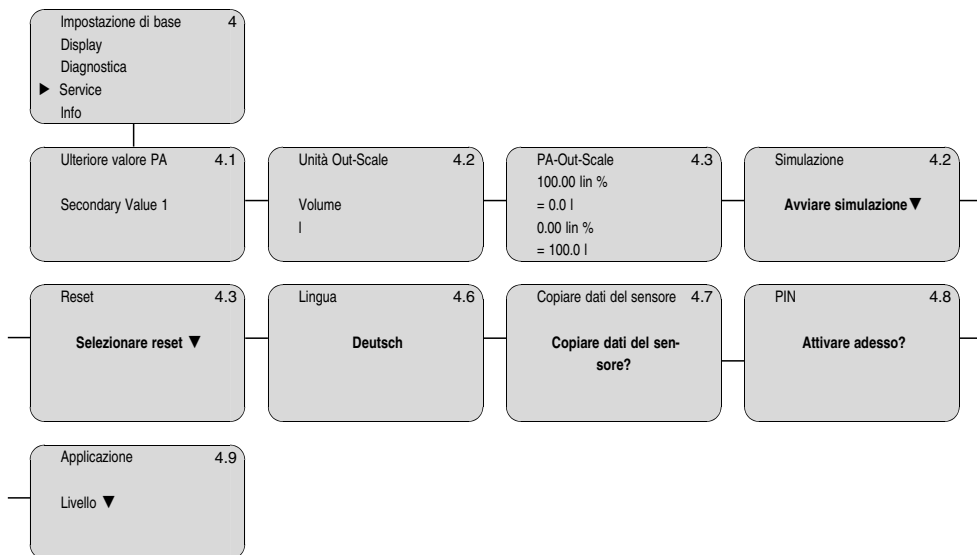

## Info

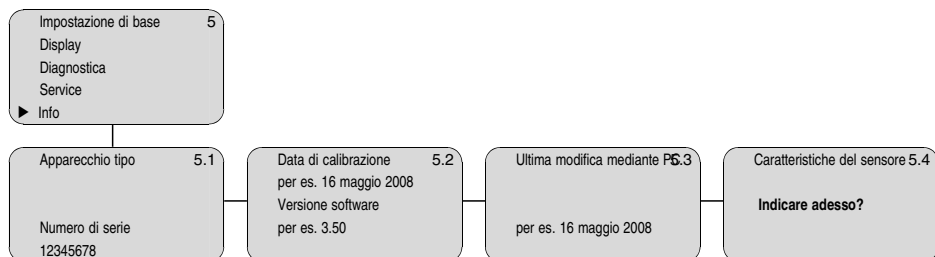

## 6.6 Protezione dei dati di parametrizzazione

E' consigliabile annotare i dati impostati, per es. su questo manuale e poi archivarli. Saranno così disponibili per ogni futura esigenza.

Se il VEGABAR 52 é corredato del tastierino di taratura con display, qui potete leggere i principali dati del sensore. Il procedimento é descritto nelle -Istruzioni d'uso- "*Tastierino di taratura con display*" alla voce menù "*Copiare dati del sensore*". I dati restano memorizzati anche nel caso di mancanza di tensione del sensore.

Nel caso di sostituzione del sensore, inserite il tastierino di taratura con display nel nuovo apparecchio, sul quale riporterete tutti i dati, attivando la voce "*Copiare dati del sensore*".

## 7 Messa in servizio con PACTware e con altri software di servizio

### 7.1 Collegare il PC via VEGACONNECT

**Collegamento interno  
via interfaccia I<sup>2</sup>C**

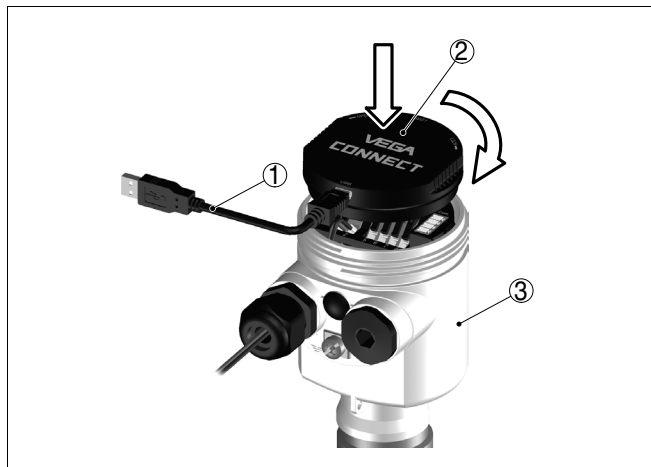


Figura 15: Collegamento diretto del PC al sensore via VEGACONNECT

- 1 Cavo USB verso il PC
- 2 VEGACONNECT
- 3 Sensore

**Collegamento esterno  
via interfaccia I<sup>2</sup>C**

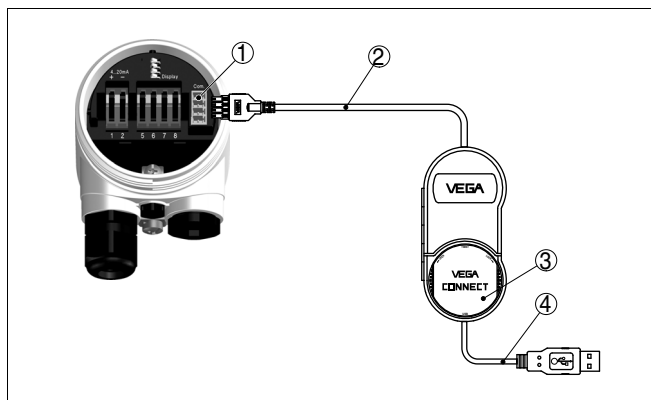


Figura 16: Collegamento attraverso cavo di collegamento I<sup>2</sup>C

- 1 Interfaccia bus I<sup>2</sup>C (Com.) del sensore
- 2 Cavo di collegamento I<sup>2</sup>C del VEGACONNECT
- 3 VEGACONNECT
- 4 Cavo USB verso il PC



Componenti necessari:

- VEGABAR 52
- PC con PACTware e idoneo VEGA-DTM
- VEGACONNECT
- Alimentatore o sistema d'elaborazione

## 7.2 Parametrizzazione con PACTware

Ulteriori operazioni di messa in servizio sono descritte nelle - Istruzioni d'uso- "*DTM-Collection/PACTware*", allegate ad ogni CD e scaricabili dalla homepage. Una dettagliata descrizione é disponibile negli aiuti online di PACTware e nei VEGA-DTM.



### Avviso:

Per eseguire la messa in servizio del VEGABAR 52 é necessaria la DTM-Collection nella versione attuale.

Tutti i VEGA-DTM attualmente disponibili sono raggruppati in una DTM-Collection su un CD, che vi possiamo spedire, contro un piccolo contributo. Questo CD contiene anche l'attuale versione PACTware. La DTM-Collection completa di PACTware nella versione di base é disponibile gratuitamente anche su internet.

Attraverso [www.vega.com](http://www.vega.com) e "*Downloads*" andate alla voce "*Software*".

## 7.3 Parametrizzazione con PDM

Per i sensori VEGA sono disponibili anche descrizioni dell'apparecchio EDD per il software di servizio PDM. Queste descrizioni sono già disponibili nelle attuali versioni PDM. Nel caso di vecchie versioni PDM potete scaricare gratuitamente via internet le versione attuali.

Attraverso [www.vega.com](http://www.vega.com) e "*Downloads*" andate alla voce "*Software*".

## 7.4 Protezione dei dati di parametrizzazione

E' consigliabile annotare e memorizzare i dati di parametrizzazione. Saranno così disponibili per ogni eventuale futura esigenza.

La DTM-Collection VEGA e il PACTware nella versione professionale con licenza, vi offrono tutti i tool di programmazione necessari ad una sistematica documentazione e memorizzazione del progetto.

## 8 Verifica periodica ed eliminazione dei disturbi

### 8.1 Manutenzione, pulitura

L'apparecchio, usato in modo appropriato durante il normale funzionamento, non richiede una particolare manutenzione.

In determinate applicazioni é possibile che le adesioni di prodotto sulla membrana del sensore compromettano il risultato di misura. Adottate perciò, in base al sensore e all'applicazione, provvedimenti atti ad evitare forti adesioni e soprattutto dure incrostazioni.

Bisognerà pulire all'occorrenza l'elemento primario di misura. Assicuratevi che i materiali offrano la necessaria resistenza ai prodotti usati per la pulizia, vedi a questo scopo la lista di resistenza "Services" su "[www.vega.com](http://www.vega.com)". Le applicazioni del VEGABAR 52 sono molteplici: é perciò necessario seguire il procedimento di pulitura di volta in volta adatto all'applicazione. Rivolgetevi a questo scopo alla vostra filiale di competenza VEGA.

### 8.2 Eliminare i disturbi

#### Comportamento in caso di disturbi

E' responsabilità dell'operatore dell'impianto prendere le necessarie misure per eliminare i difetti che eventualmente si presentassero.

#### Causa dei disturbi

E' garantita la massima sicurezza operativa, é tuttavia possibile che durante il funzionamento si verifichino disturbi, derivanti per es. da:

- Sensore
- Processo
- Alimentazione in tensione
- Elaborazione del segnale

#### Eliminazione disturbi

Controllate prima di tutto il segnale d'uscita ed eseguite l'elaborazione dei messaggi d'errore attraverso il tastierino di taratura con display. Il procedimento é descritto qui sotto. Un PC con il software PACTware e con l'adeguato DTM offre ulteriori ampie funzioni di diagnostica. In molti casi con questo sistema riuscirete a stabilire la causa dei disturbi e potrete eliminarli.

#### 24 ore Service-Hotline

Se tuttavia non ottenete alcun risultato, chiamate il Service-Hotline VEGA al numero **+49 1805 858550**.

La Hotline é a vostra disposizione 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Questo servizio é offerto in lingua inglese poiché é a disposizione dei nostri clienti in tutto il mondo. É gratuito, sono a vostro carico solo le spese telefoniche.

**Controllo Profibus PA**

- ? Il collegamento di un altro apparecchio provoca un disturbo del segmento
  - E' stata superata la max. corrente di alimentazione dell'interfaccia di conversione/accoppiamento
  - Misurare la corrente assorbita, ridurre il segmento
- ? Il valore di misura appare nel Simatic 55 in modo errato
  - Simatic S5 non riesce ad interpretare il formato numerico IEEE del valore di misura
  - Inserire il modulo di conversione di Siemens
- ? Come valore di misura appare sempre 0 nel Simatic S7
  - Nel PLC vengono caricati in modo stabile solo 4 byte
  - Usare il modulo funzionale SFC 14 per caricare in modo stabile 5 byte
- ? Il valore di misura del tastierino di taratura con display non corrisponde al valore del PLC
  - Alla voce menù "*Display - Valore d'indicazione*" la selezione non é impostata su "*PA-Out*"
  - Controllare i valori ed eventualmente correggerli
- ? Non esiste collegamento fra PLC e rete PA
  - Impostazione errata dei parametri del bus e baud rate, che dipendono dall'interfaccia di conversione/accoppiamento
  - Controllare i dati ed eventualmente correggerli
- ? L'apparecchio non appare nella configurazione del collegamento
  - Inversione di polarità della linea Profibus DP
  - Controllare la linea e se necessario correggerla
  - Terminazione non corretta
  - Controllare la terminazione alle due estremità del bus ed eseguirla secondo specifica

- Apparecchio non collegato al segmento, doppia assegnazione di un indirizzo
- Controllare ed eventualmente correggere



Per gli impieghi Ex attenersi alle regole previste per l'accoppiamento elettrico dei circuiti elettrici a sicurezza intrinseca.

#### Messaggi d'errore attraverso il tastierino di taratura con display

- ? E013
  - Nessun valore di misura disponibile<sup>8)</sup>
  - Sostituire l'apparecchio o inviarlo in riparazione
- ? E017
  - Escursione di taratura troppo piccola
  - Modificare i valori della taratura
- ? E036
  - Software del sensore non funzionante
  - Eseguire l'aggiornamento del software o spedire l'apparecchio in riparazione
- ? E041
  - Errore di hardware, elettronica difettosa
  - Sostituire l'apparecchio o inviarlo in riparazione
- ? E113
  - Conflitto di comunicazione
  - Sostituire l'apparecchio o inviarlo in riparazione

#### Comportamento dopo l'eliminazione dei disturbi

In base alla causa del disturbo e ai rimedi applicati, occorrerà eventualmente eseguire di nuovo le operazioni descritte nel capitolo "*Messa in servizio*".

<sup>8)</sup> Il messaggio d'errore può apparire anche se la pressione supera il campo nominale di misura.

### 8.3 Calcolo dello scostamento totale (in ottemperanza a DIN 16086))

#### Scostamento totale

Lo scostamento totale  $F_{\text{total}}$  secondo DIN 16086 é la somma della precisione di base  $F_{\text{perf}}$  e stabilità di deriva  $F_{\text{stab}}$ .  $F_{\text{total}}$  é anche definito massimo scostamento pratico di misura o errore d'uso.

$$F_{\text{total}} = F_{\text{perf}} + F_{\text{stab}}$$

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{((F_T)^2 + (F_{KI})^2)}$$

Con uscita analogica del segnale, occorre aggiungere anche l'errore dell'uscita in corrente  $F_a$ .

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{((F_T)^2 + (F_{KI})^2 + (F_a)^2)}$$

Con:

- $F_{\text{total}}$ : scostamento totale
- $F_{\text{perf}}$ : precisione di base
- $F_{\text{stab}}$ : stabilità di deriva
- $F_T$ : Coefficiente di temperatura (influenza della temperatura del prodotto e/o della temperatura ambiente)
- $F_{KI}$ : scostamento di misura
- $F_a$ : errore uscita in corrente

#### Esempio

Misura di pressione in una tubazione 8 bar (800 KPa)

Temperatura del prodotto 50 °C, temperatura di riferimento 20 °C

$$\text{Calcolo } \Delta T: \Delta T = 50 \text{ °C} - 20 \text{ °C} = 30 \text{ K}$$

VEGABAR 52, con campo di misura 25 bar, esecuzione 0,2 %

Calcolo del Turn Down impostato:  $TD = 25 \text{ bar} / 8 \text{ bar}$ ,  $TD = 3,1$

**Precisione di base segnale digitale d'uscita in percentuale:**

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{((F_T)^2 + (F_{KI})^2)}$$

$$F_T = (0,1 \% / 10 \text{ K} \times \Delta T)$$

$$F_{KI} = 0,2 \%$$

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{((0,1 \% / 10 \text{ K} \times 30 \text{ K})^2 + (0,2 \%)^2)}$$

$$F_{\text{perf}} = 0,36 \%$$

**Scostamento totale segnale digitale d'uscita in percentuale:**

$$F_{\text{total}} = F_{\text{perf}} + F_{\text{stab}}$$

$$F_{\text{stab}} = (0,1 \% \times TD) / \text{anno}$$

$$F_{\text{stab}} = (0,1 \% \times 3,1)/\text{Jahr}$$

$$F_{\text{stab}} = 0,31 \%$$

$$F_{\text{total}} = 0,36 \% + 0,31 \% = 0,67 \%$$

**Scostamento totale segnale digitale d'uscita in assoluto:**

$$F_{\text{total}} = 0,67 \% \times 8 \text{ bar}/100 \% = 53,6 \text{ mbar}$$

**Precisione di base segnale analogico d'uscita in percentuale:**

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{(F_T)^2 + (F_{KI})^2 + (F_a)^2}$$

$$F_T = (0,1 \% / 10 \text{ K} \times \Delta T)$$

$$F_{KI} = 0,2 \%$$

$$F_a = 0,15 \%$$

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{((0,1 \% / 10 \text{ K} \times 30 \text{ K})^2 + (0,2 \%)^2 + (0,15 \%)^2)}$$

$$F_{\text{perf}} = 0,39 \%$$

**Scostamento totale segnale analogico d'uscita in percentuale**

$$F_{\text{total}} = F_{\text{perf}} + F_{\text{stab}}$$

$$F_{\text{stab}} = (0,1 \% \times \text{TD})/\text{anno}$$

$$F_{\text{stab}} = (0,1 \% \times 3,1)/\text{Jahr}$$

$$F_{\text{stab}} = 0,31 \%$$

$$F_{\text{total}} = 0,39 \% + 0,31 \% = 0,70 \%$$

**Scostamento totale segnale analogico d'uscita in assoluto:**

$$F_{\text{total}} = 0,70 \% \times 8 \text{ bar}/100 \% = 56 \text{ mbar}$$

## 8.4 Sostituzione dell'unità elettronica

L'unità elettronica difettosa può essere sostituita dall'operatore con una identica. Se non fosse disponibile sul posto, è possibile ordinarla alla vostra filiale di competenza VEGA.

Ordine e sostituzione sono possibili **con** oppure **senza** numero di serie del sensore. L'unità elettronica **con** numero di serie contiene i dati **specifici dell'ordine**, come taratura di laboratorio, materiale della guarnizione ecc. Questi dati non sono contenuti nell'unità elettronica **senza** numero di serie.

Trovate il numero di serie sulla targhetta d'identificazione del VEGABAR 52 o sulla bolla di consegna.

## 8.5 Riparazione dell'apparecchio

Per richiedere la riparazione procedete in questo modo:

In Internet, alla nostra homepage [www.vega.com](http://www.vega.com) sotto: "*Downloads - Formulare und Zertifikate - Reparaturformular*" potete scaricare un apposito formulario (23 KB).

Ci aiuterete così ad eseguire più velocemente la riparazione.

- Stampate e compilate un formulario per ogni apparecchio
- Pulite l'apparecchio e imballatelo a prova d'urto
- Allegate il formulario compilato ed una eventuale scheda di sicurezza, esternamente, sull'imballaggio
- Chiedete alla vostra filiale a quale indirizzo rispedire l'apparecchio da riparare. Sul sito [www.vega.com](http://www.vega.com) sotto "*Società - VEGA nel mondo*" (Company - VEGA worldwide) trovate gli indirizzi di tutte le filiali.

## 9 Disinstallazione

### 9.1 Sequenza di smontaggio

**Attenzione:**

Prima di smontare l'apparecchio assicuratevi che non esistano condizioni di processo pericolose, per es. pressione nel serbatoio, alte temperature, prodotti aggressivi o tossici, ecc.

Seguite le indicazioni dei capitoli "*Montaggio*" e "*Collegamento all'alimentazione in tensione*" e procedete allo stesso modo, ma nella sequenza contraria.

### 9.2 Smaltimento

L'apparecchio è costruito con materiali che possono essere riciclati dalle aziende specializzate. Abbiamo realizzato perciò una elettronica che può essere facilmente rimossa, costruita anch'essa con materiali riciclabili.

**Direttiva WEEE 2002/96/UE**

Questo apparecchio non è soggetto alla direttiva WEEE 2002/96/EG e alle relative leggi nazionali. Consegnate l'apparecchio direttamente ad una azienda specializzata nel riciclaggio e non usate i luoghi di raccolta comunali, che secondo le direttive WEEE sono previsti solo per materiale di scarto di privati.

Un corretto smaltimento evita danni all'uomo e all'ambiente e favorisce il riutilizzo di preziose materie prime.

Materiali: vedi "*Dati tecnici*"

Se non avete la possibilità di smaltire correttamente il vecchio apparecchio, rivolgetevi a noi per una eventuale restituzione e riciclaggio.



## 10 Appendice

### 10.1 Dati tecnici

#### Dati generali

Grandezza di misura, tipo di pressione	pressione relativa, pressione assoluta, vuoto
Principio di misura	Cella di misura ceramica capacitiva, a secco
Interfaccia di comunicazione	bus I <sup>2</sup> C

#### Materiali e pesi

316L corrisponde a 1.4404 oppure 1.4435

Materiali, a contatto col prodotto

– Attacco di processo	316L, Hastelloy C276, Titan Grade 2, PVDF
– Membrana	zaffiro-ceramica <sup>®</sup> (ossiceramica al 99,9 %)
– Materiale d'assemblaggio membrana/corpo base cella di misura	Saldatura vetrificata
– Guarnizione della cella di misura	FKM (A+P 70.16-06), FFKM (Kalrez 6375), EPDM (A+P 75.5KW/75F), silicone, FFKM (Chemraz 535)
– Guarnizione attacco di processo	Klingersil C-4400, Tesnit

Materiali, non a contatto col prodotto

– Custodia dell'elettronica	resina PBT (poliestere), alluminio pressofuso rivestito di polveri
– Guarnizione coperchio della custodia	silicone
– Finestrella nel coperchio della custodia per modulo d'indicazione e di servizio	policarbonato (elencato UL-746-C)
– Morsetto di terra	316Ti/316L

Peso ca. 0,8 kg (1.764 lbs)

#### Valori in uscita

Segnale in uscita	segnale digitale d'uscita, formato secondo IEEE-754
Indirizzo sensore	126 (impostazione di laboratorio)
Valore in corrente	10 mA, $\pm 0.5$ mA

#### Comportamento dinamico uscita

Fase d'inizializzazione ca.	10 s
-----------------------------	------

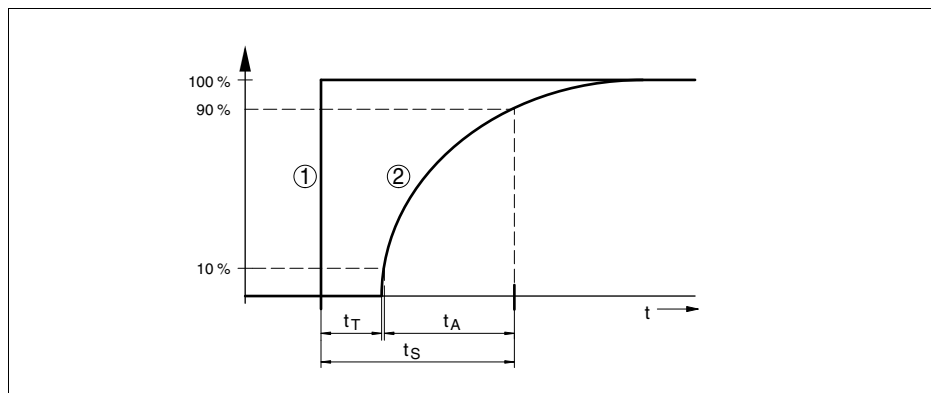


Figura 17: Brusca variazione della grandezza di processo, tempo morto  $t_T$ , tempo di salita  $t_A$  e tempo di risposta del salto  $t_S$

- 1 Grandezza di processo  
2 Segnale in uscita

Tempo morto	$\leq 150$ ms
Tempo di salita	$\leq 100$ ms (10 ... 90 %)
Tempo di risposta	$\leq 250$ ms (ti: 0 s, 10 ... 90 %)
Attenuazione (63 % della grandezza in ingresso)	0 ... 999 s, impostabile

### Grandezza supplementare in uscita - temperatura

L'elaborazione si esegue attraverso segnale d'uscita HART-Multidrop, Profibus PA e Foundation Fieldbus

Campo	-50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F)
Risoluzione	1 °C (1.8 °F)
Precisione	
– nel campo 0 ... +100 °C (+32 ... +212 °F)	$\pm 3$ K
– nel campo -50 ... 0 °C (-58 ... +32 °F) e +100 ... +150 °C (+212 ... +302 °F)	typ. $\pm 4$ K

### Valori in ingresso

#### Taratura

Campo d'impostazione della taratura di min./max. riferito al campo nominale di misura:

– Valore percentuale	-10 ... 110 %
– Valore della pressione	-20 ... 120 %

Campo d'impostazione della taratura di zero/span riferito al campo nominale di misura:

- zero -20 ... +95 %
- span -120 ... +120 % <sup>9)</sup>
- Differenza fra zero e span max. 120 % del campo nominale di misura

max. turn down consigliato 10 : 1 (nessuna limitazione)

### Campo nominale di misura e resistenza a sovraccarico

Campo nominale di misura	Resistenza a pressione massima	Resistenza a pressione minima
Pressione relativa		
0 ... 0,1 bar/0 ... 10 kPa	15 bar/1500 kPa	-0,2 bar/-20 kPa
0 ... 0,2 bar/0 ... 20 kPa	20 bar/2000 kPa	-0,4 bar/-40 kPa
0 ... 0,4 bar/0 ... 40 kPa	30 bar/3000 kPa	-0,8 bar/-80 kPa
0 ... 1 bar/0 ... 100 kPa	35 bar/3500 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... 2,5 bar/0 ... 250 kPa	50 bar/5000 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... 5 bar/0 ... 500 kPa	65 bar/6500 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... 10 bar/0 ... 1000 kPa	90 bar/9000 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... 25 bar/0 ... 2500 kPa	130 bar/13000 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... 60 bar/0 ... 6000 kPa	200 bar/20000 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... 0 bar/-100 ... 0 kPa	35 bar/3500 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... 1,5 bar/-100 ... 150 kPa	50 bar/5000 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... 5 bar/-100 ... 500 kPa	65 bar/6500 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... 10 bar/-100 ... 1000 kPa	90 bar/9000 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... 25 bar/-100 ... 2500 kPa	130 bar/13000 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... 60 bar/-100 ... 6000 kPa	200 bar/20000 kPa	-1 bar/-100 kPa
-0,05 ... 0,05 bar/-5 ... 5 kPa	15 bar/1500 kPa	-0,2 bar/-20 kPa
-0,1 ... 0,1 bar/-10 ... 10 kPa	20 bar/2000 kPa	-0,4 bar/-40 kPa
-0,2 ... 0,2 bar/-20 ... 20 kPa	30 bar/3000 kPa	-0,8 bar/-80 kPa
-0,5 ... 0,5 bar/-50 ... 50 kPa	35 bar/3500 kPa	-1 bar/-100 kPa
Pressione assoluta		
0 ... 0,1 bar/0 ... 10 kPa	15 bar/1500 kPa	0 bar abs.
0 ... 1 bar/0 ... 100 kPa	35 bar/3500 kPa	0 bar abs.
0 ... 2,5 bar/0 ... 250 kPa	50 bar/5000 kPa	0 bar abs.
0 ... 5 bar/0 ... 500 kPa	65 bar/6500 kPa	0 bar abs.
0 ... 10 bar/0 ... 1000 kPa	90 bar/9000 kPa	0 bar abs.
0 ... 25 bar/0 ... 2500 kPa	130 bar/13000 kPa	0 bar abs.
0 ... 60 bar/0 ... 6000 kPa	200 bar/20000 kPa	0 bar abs.

<sup>9)</sup> Impossibile impostare valori inferiori a -1 bar.

**Campi nominali di misura e resistenza a sovraccarico in psig**

Campo nominale di misura	Resistenza a pressione massima	Resistenza a pressione minima
Pressione relativa		
0 ... 1.5 psig	200 psig	-3 psig
0 ... 3 psig	290 psig	-6 psig
0 ... 6 psig	430 psig	-12 psig
0 ... 15 psig	500 psig	-15 psig
0 ... 35 psig	700 psig	-15 psig
0 ... 70 psig	950 psig	-15 psig
0 ... 150 psig	1300 psig	-15 psig
0 ... 350 psig	1900 psig	-15 psig
0 ... 900 psig	2900 psig	-15 psig
-15 ... 0 psig	500 psig	-15 psig
-15 ... 25 psig	700 psig	-15 psig
-15 ... 70 psig	950 psig	-15 psig
-15 ... 150 psig	1300 psig	-15 psig
-15 ... 350 psig	1900 psig	-15 psig
-15 ... 900 psig	2900 psig	-15 psig
-0,7 ... 0,7 psig	200 psig	-3 psig
-1.5 ... 1.5 psig	290 psig	-6 psig
-3 ... 3 psig	430 psig	-12 psig
-7 ... 7 psig	500 psig	-15 psig
Pressione assoluta		
0 ... 1.5 psig	200 psig	0 psig
0 ... 15 psig	500 psig	0 psig
0 ... 35 psig	700 psig	0 psig
0 ... 70 psig	900 psig	0 psig
0 ... 150 psig	1300 psig	0 psig
0 ... 350 psig	1900 psig	0 psig
0 ... 900 psig	2900 psig	0 psig

### Condizioni di riferimento e grandezze d'influenza (in ottemperanza a DIN EN 60770-1)

Condizioni di riferimento secondo DIN EN 61298-1

- Temperatura +15 ... +25 °C (+59 ... +77 °F)
- Umidità relativa dell'aria 45 ... 75 %
- Pressione atmosferica 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa  
(12.5 ... 15.4 psig)

Definizione di caratteristica impostazione punto d'intervento secondo IEC 61298-2

Caratteristica della curva lineare

Posizione di riferimento per montaggio verticale, membrana di misura rivolta verso il basso

Influenza della posizione di montaggio < 0,2 mbar/20 Pa (0.003 psig)

### Scostamento di misura determinato secondo il metodo del punto d'intervento secondo IEC 60770<sup>10)</sup>

Vale per interfacce **digitali** (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) e per l'uscita **analogica** in corrente 4 ... 20 mA. Le indicazioni si riferiscono all'escursione di misura impostata. Turn down (TD) è il rapporto fra campo nominale di misura ed escursione di misura impostata.

Scostamento di misura nell'esecuzione 0,2 %

- Turn down 1 da 1 fino a 5 : 1 < 0,2 %
- Turn down > 5 : 1 < 0,04 % x TD

Scostamento di misura nell'esecuzione 0,1 %

- Turn down 1 da 1 fino a 5 : 1 < 0,1 %
- Turn down > 5 : 1 < 0,02 % x TD

Scostamento di misura con campo di misura di pressione assoluta 0,1 bar

- Turn down 1 da 1 fino a 5 : 1 < 0,25 %
- Turn down > 5 : 1 < 0,05 % x TD

### Influenza della temperatura del prodotto e/o della temperatura ambiente

#### Coefficiente medio di temperatura del segnale di zero

Vale per interfacce **digitali** (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) e per l'uscita **analogica** in corrente 4 ... 20 mA. Le indicazioni si riferiscono all'escursione di misura impostata. Turn down (TD) = campo nominale di misura/escursione di misura impostata.

<sup>10)</sup> Include la non linearità, l'isteresi e la non riproducibilità.

In un campo di temperatura compensato 0 ... +100 °C (+32 ... +212 °F), temperatura di riferimento 20 °C (68 °F).

Coefficiente medio di temperatura del segnale di zero

- Turn down 1 : 1 < 0,05 %/10 K
- Turn down 1 da 1 fino a 5 : 1 < 0,1 %/10 K
- Turn down fino a 10 : 1 < 0,15 %/10 K

Fuori dal campo di temperatura compensato:

Coefficiente medio di temperatura del segnale di zero

- Turn down 1 : 1 tip. < 0,05 %/10 K

### **Variazione termica dell'uscita in corrente**

Vale anche per l'uscita **analogica** in corrente 4 ... 20 mA e si riferisce all'escursione di misura impostata.

Variazione termica uscita in corrente < 0,15 % con -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

---

### **Stabilità di deriva (in ottemperanza alle normative DIN 16086, DINV 19259-1 e IEC 60770-1)**

---

Vale per interfacce **digitali** (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) e per l'uscita **analogica** in corrente 4 ... 20 mA. Le indicazioni si riferiscono all'escursione di misura impostata. Turn down (TD) = campo nominale di misura/escursione di misura impostata.

Stabilità di deriva di zero < (0,1 % x TD)/anno

---

### **Condizioni ambientali**

---

Temperatura ambiente, di stoccaggio e di trasporto -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

---

### **Condizioni di processo**

---

Le indicazioni relative al grado di pressione e alla temperatura del prodotto offrono una visione d'insieme. Sono valide di volta in volta le indicazioni della targhetta d'identificazione.

Grado di pressione dell'attacco di processo

- Filettatura 316L, hastelloy PN 160
- Filettatura PVDF PN 10
- Flangia piccola DN 10 316L PN 1,5

Temperatura del prodotto, in base alla guarnizione della cella di misura<sup>11)</sup>

- FKM (A+P 70, 16.06) -40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F)
- FFKM (Kalrez 6375) -20 ... +120 °C (-4 ... +248 °F)

<sup>11)</sup> Con attacco di processo PVDF, max. 100 °C (212 °F).

– FFKM (Chemraz 535)	-30 ... +120 °C (-22 ... +248 °F)
– EPDM (A+P 75.5/KW75F)	-40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F)
Resistenza a vibrazione	oscillazioni meccaniche con 4 g e 5 ... 100 Hz <sup>12)</sup>
Resistenza a shock	Accelerazione 100 g/6 ms <sup>13)</sup>

### Dati elettro-meccanici - Esecuzione IP 66/IP 67

#### Passacavo/Connettore<sup>14)</sup>

– Custodia ad una camera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x pressacavo M20 x 1,5 (cavo: ø 5 ... 9 mm), 1 x tappo cieco M20 x 1,5 oppure:</li> <li>• 1 x tappo filettato ½ NPT, 1 x tappo cieco ½ NPT</li> </ul> <p>oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x connettore (in base all'esecuzione), 1 x tappo cieco M20 x 1,5</li> </ul> <p>oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x tappi ciechi M20 x 1,5</li> </ul>
– Custodia a due camere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x pressacavo M20 x 1,5 (cavo: ø 5 ... 9 mm), 1 x tappo cieco M20 x 1,5; connettore M12 x 1 per VEGADIS 61 (opzionale)</li> </ul> <p>oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x tappo filettato ½ NPT, 1 x tappo cieco ½ NPT, connettore M12 x 1 per VEGADIS 61 (opzionale)</li> </ul> <p>oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x connettore (in base all'esecuzione), 1 x tappo cieco M20 x 1,5; connettore M12 x 1 per VEGADIS 61 (opzionale)</li> </ul> <p>oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x tappi ciechi M20 x 1,5; connettore M12 x 1 per VEGADIS 61 (opzionale)</li> </ul>
Morsetti a molla per sezione del cavo	< 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)

<sup>12)</sup> Controllo eseguito secondo le direttive del Germanischer Lloyd, caratteristica GL 2.

<sup>13)</sup> Controllo secondo EN 60068-2-27.

<sup>14)</sup> In base all'esecuzione M12 x 1, secondo DIN 43650, Harting, Amphenol-Tuchel, 7/8" FF.

**Dati elettro-meccanici - Esecuzione IP 66/IP 68, 1 bar****Passacavo**

- Custodia ad una camera
  - 1 x pressacavo IP 68 M20 x 1,5; 1 x tappo cieco M20 x 1,5
 oppure:
  - 1 x tappo filettato ½ NPT, 1 x tappo cieco ½ NPT
- Custodia a due camere
  - 1 x pressacavo IP 68 M20 x 1,5; 1 x tappo cieco M20 x 1,5; connettore M12 x 1 per VEGADIS 61 (opzionale)
 oppure:
  - 1 x tappo filettato ½ NPT, 1 x tappo cieco ½ NPT, connettore M12 x 1 per VEGADIS 61 (opzionale)

**Cavo di collegamento**

- Struttura
 

quattro conduttori, un cavo portante, un capillare di compensazione della pressione, calza schermante, pellicola metallica, rivestimento
- Sezione dei conduttori
 

0,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20)
- Resistenza del conduttore
 

< 0,036 Ω/m (0.011 Ω/ft)
- Resistenza a trazione
 

> 1200 N (270 pounds force)
- Lunghezze standard
 

5 m (16.4 ft)
- Max. lunghezza
 

1000 m (3281 ft)
- Min. raggio di curvatura con 25 °C/  
77 °F
 

25 mm (0.985 in)
- Diametro ca.
 

8 mm (0.315 in)
- Colore - standard PE
 

Nero
- Colore - standard PUR
 

Blu
- Colore - esecuzione Ex
 

Blu

**Tastierino di taratura con display**

- Alimentazione in tensione trasmissione dati      attraverso il sensore
- Indicazione      display LCD con matrice a punti
- Elementi di servizio      4 tasti



**Grado di protezione**

- |  |       |
|--|-------|
| – non installato                         | IP 20 |
| – installato nel sensore senza coperchio | IP 40 |

**Materiali**

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| – Custodia    | ABS                  |
| – Finestrella | lamina di poliestere |

**Alimentazione in tensione****Tensione d'alimentazione**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| – Apparecchio non Ex | 9 ... 32 V DC |
| – Apparecchio EEx-ia | 9 ... 24 V DC |

**Tensione d'alimentazione con tastierino di taratura con display illuminato<sup>15)</sup>**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| – Apparecchio non Ex | 12 ... 36 V DC |
| – Apparecchio EEx-ia | 12 ... 30 V DC |

**Alimentazione attraverso/max. numero di sensori**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| – Interfaccia di conversione/accoppiamento DP/PA | max. 32 (max. 10 per Ex) |
| – Scheda VEGALOG 571 EP                          | max. 15 (max. 10 per Ex) |

**Protezioni elettriche****Grado di protezione**

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| – Custodia standard | IP 66/IP 67 <sup>16)</sup> |
|---------------------|----------------------------|

**Categoria di sovratensione**

III

**Classe di protezione**

II

**Omologazioni disponibili e/o richieste<sup>17)18)</sup>****Omologazioni**

- |             |  |
|-------------|--|
| – ATEX ia   | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6                           |
| – ATEX D    | ATEX II 1/2D, 2D IP6X T                                      |
| – ATEX ia+D | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + ATEX II 1/2D, 2D IP6X T |

<sup>15)</sup> Disponibile in un secondo tempo per apparecchi con omologazione DustEx, WHG o navale e con specifiche omologazioni nazionali, per es. secondo FM oppure CSA.

<sup>16)</sup> Apparecchi con campi di pressione relativa non sono più in grado di misurare la pressione ambiente, se immersi per es. nell'acqua. Ciò può determinare errori di misura.

<sup>17)</sup> Dati specifici delle applicazioni Ex: vedi Normative di sicurezza separate.

<sup>18)</sup> In base alla specifica dell'ordine.

– ATEX na	ATEX II 3G EEx na II T5 ... T1 X
– FM	FM(NI) CL I, Div2, GP ABCD (DIP)CL II, III, DIV1, GP EFG
– FM	FM(IS) CL I, II, III, DIV1, GP ABCDEF
– CSA	FM(NI) CL I, Div2, GP ABCD (DIP)CL II, III, DIV1, GP EFG
– CSA	FM(IS) CL I, II, III, DIV1, GP ABCDEFG
– Omologazione navale	GL, LRS, ABS, CCS, RINA, DNV
– Inoltre	VLAREM

## 10.2 Dati relativi al Profibus PA

### File principale apparecchio

I dati base dell'apparecchio (GSD) contengono i parametri dell'apparecchio Profibus PA. Fanno per esempio parte di questi dati la velocità di trasmissione ammessa, i valori di diagnostica e il formato dei valori di misura forniti con l'apparecchio PA.

Per i tool di progettazione della rete Profibus é inoltre messo a disposizione un file bitmap. Questo file s'installa automaticamente, integrando il file GSD nel sistema bus. Il file bitmap consente l'indicazione simbolica dell'apparecchio PA nel tool di configurazione.

### Numero d'identificazione

Tutti gli apparecchi Profibus ricevono dall'organizzazione degli utenti Profibus (PNO) un numero d'identificazione inequivocabile (numero ID). Questo numero ID é riportato anche nel file GSD. Il numero ID del VEGABAR 52 é **0 x 076F(hex)**, e il file GSD é **BR\_076F.GSD**. Come opzione, il PNO mette inoltre a disposizione dell'utente un file GSD generale specifico del profilo. Per il VEGABAR 52 utilizzerete il file generale GSD **PA139701.GSD**. In questo caso dovreste cambiare il numero del sensore mediante il software DTM e sostituirlo col numero ID specifico del fabbricante.



#### Avviso:

Usando il file GSD specifico del profilo si otterrà una trasmissione sia del valore PA-OUT, sia del valore di temperatura al PLC (vedi schema a blocchi "*Traffico ciclico dei dati*").

### Traffico ciclico dei dati

Il master class 1 (per es. PLC) legge ciclicamente i dati dei valori di misura provenienti dal sensore. Lo schema funzionale visualizza i dati a cui il PLC può accedere.

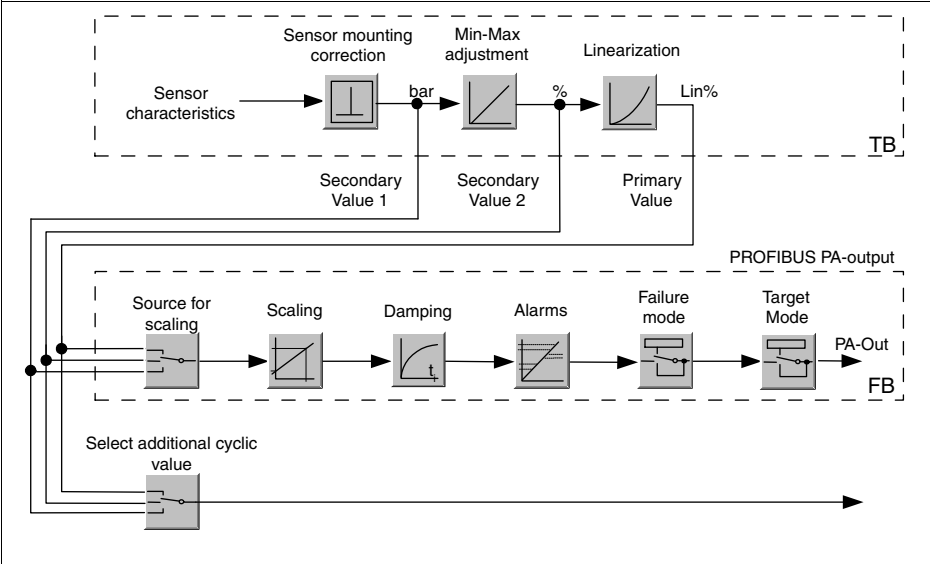


Figura 18: VEGABAR 52: Schema funzionale con valore AI (PA-OUT) e valore ciclico aggiuntivo (Additional Cyclic Value)

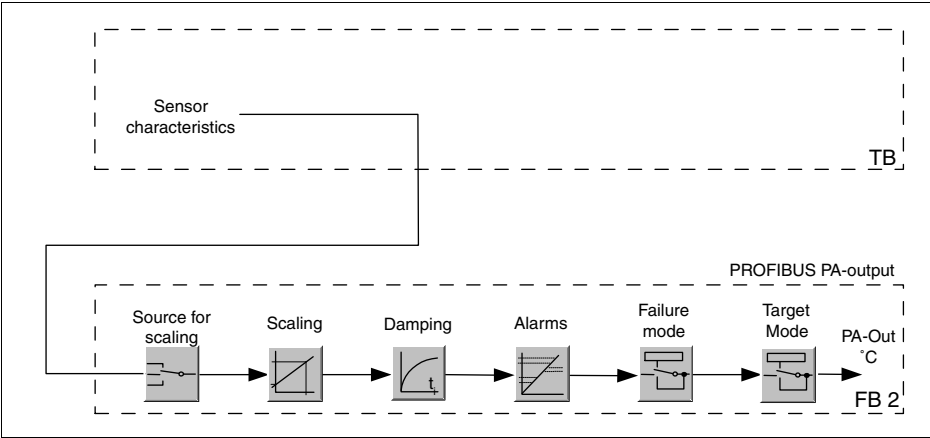


Figura 19: VEGABAR 52: Schema funzionale con valore della temperatura

### Moduli del sensore PA

Per il traffico ciclico dei dati il VEGABAR 52 mette a disposizione i seguenti moduli:

- AI (PA-OUT)
  - Valore PA-OUT del FB1 dopo la calibrazione
- Temperatura
  - Valore PA-OUT del FB2 dopo la calibrazione
- Additional Cyclic Value
  - Valore di misura ciclico supplementare (in base alla sorgente)
- Free Place
  - Questo modulo deve essere usato se un valore del messaggio del traffico ciclico dei dati non può essere utilizzato (per es. Temperatura e Additional Cyclic Value)

Possono essere attivi al massimo tre moduli. Con l'aiuto del software di configurazione del master Profibus potete determinare con questi moduli la struttura del messaggio ciclico dei dati. La procedura dipende dal software di configurazione usato.



### Consiglio:

Sono disponibili due tipi di moduli:

- Short für Profibusmaster, di supporto solo ad un byte „Identifier Format“, per es. Allen Bradley
- Long per Profibusmaster di supporto solo al byte „Identifier Format“, per es. Siemens S7-300/400

### Esempio della struttura di un messaggio

Trovate qui sotto esempi di combinazioni di moduli e la relativa struttura del messaggio.

Esempio 1 (impostazione standard) con valore di pressione, valore temperatura e valore ciclico supplementare:

- AI (PA-OUT)
- Temperatura
- Additional Cyclic Value

Byte-No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Format	IEEE-754- Flieskommazahl				Status	IEEE-754- Flieskommazahl				Status	IEEE-754- Flieskommazahl				Status
Value	PA-OUT (FB1)				Status (FB1)	Temperature (FB2)				Status (FB2)	Additional Cyclic Value				Status

Figura 20: Struttura del messaggio esempio 1

Esempio 2 con valore pressione, valore temperatura, senza valore ciclico supplementare:

- AI (PA-OUT)
- Temperatura
- Free Place

Byte-No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Format	IEEE-754- Flieskommazahl				Status	IEEE-754- Flieskommazahl				Status
Value	PA-OUT (FB1)				Status (FB1)	Temperature (FB2)				Status (FB2)

Figura 21: Struttura del messaggio esempio 2

Esempio 3 con valore di pressione e valore ciclico supplementare senza valore di temperatura.

- AI (PA-OUT)
- Free Place
- Additional Cyclic Value

Byte-No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Format	IEEE-754- Floating point value				Status	IEEE-754- Floating point value				Status
Value	PA-OUT (FB1)				Status (FB1)	Additional Cyclic Value				Status

Figura 22: Struttura del messaggio esempio 3

Formato dati del segnale d'uscita

Byte4	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0
Status	Value (IEEE-754)			

Figura 23: Formato dati del segnale d'uscita

Il byte di stato é codificato e corrisponde al profilo 3,0 "Profibus PA Profile for Process Control Devices". Lo stato "Valore di misura OK" é codificato come 80 (hex) (Bit7 = 1, Bit6 ... 0 = 0).

Il valore di misura sarà trasmesso come numero da 32 bit a virgola mobile in formato IEEE-754.

Byte n								Byte n+1								Byte n+2								Byte n+3							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
VZ	2 <sup>7</sup>	2 <sup>6</sup>	2 <sup>5</sup>	2 <sup>4</sup>	2 <sup>3</sup>	2 <sup>2</sup>	2 <sup>1</sup>	2 <sup>0</sup>	2 <sup>-1</sup>	2 <sup>-2</sup>	2 <sup>-3</sup>	2 <sup>-4</sup>	2 <sup>-5</sup>	2 <sup>-6</sup>	2 <sup>-7</sup>	2 <sup>-8</sup>	2 <sup>-9</sup>	2 <sup>-10</sup>	2 <sup>-11</sup>	2 <sup>-12</sup>	2 <sup>-13</sup>	2 <sup>-14</sup>	2 <sup>-15</sup>	2 <sup>-16</sup>	2 <sup>-17</sup>	2 <sup>-18</sup>	2 <sup>-19</sup>	2 <sup>-20</sup>	2 <sup>-21</sup>	2 <sup>-22</sup>	2 <sup>-23</sup>
Sign Bit	Exponent							Significant							Significant							Significant									

$$\text{Value} = (-1)^{VZ} \cdot 2^{(\text{Exponent} - 127)} \cdot (1 + \text{Significant})$$

Figura 24: Formato dati del valore di misura

### Codifica del byte di stato per valore in uscita PA

Codice di stato	Descrizione secondo norma Profibus	possibile causa
0x00	bad - non-specific	Flash-Update attivo
0x04	bad - configuration error	<ul style="list-style-type: none"> <li>Errore di taratura</li> <li>Errore di configurazione nella PV-Scale (PV-Span too small)</li> <li>Unità di misura-Discrepanza</li> <li>Errore nella tabella di linearizzazione</li> </ul>
0x0C	bad - sensor failure	<ul style="list-style-type: none"> <li>Errore hardware</li> <li>Errore del convertitore</li> <li>Errore d'impulso di perdita</li> <li>Errore di trigger</li> </ul>
0x10	bad - sensor failure	<ul style="list-style-type: none"> <li>Errore guadagno valore di misura</li> <li>Errore misura di temperatura</li> </ul>
0 x 1f	bad - out of service constant	Inserito modo "Out of Service"
0 x 44	uncertain - last unstable value	Valore sostitutivo Failsafe (modo Failsafe = "Last value" e valore di misura già valido all'avviamento)
0 x 48	uncertain substitute set	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attivare simulazione</li> <li>Valore sostitutivo Failsafe (modo Failsafe = "Fsafe value")</li> </ul>
0 x 4c	uncertain - initial value	Valore sostitutivo Failsafe (modo Failsafe = "Last valid value" ed ancora nessun valore di misura valido all'avviamento)
0 x 51	uncertain - sensor; conversion not accurate - low limited	Valore sensore < limite inferiore
0 x 52	uncertain - sensor; conversion not accurate - high limited	Valore sensore > limite superiore
0 x 80	good (non-cascade) - OK	OK
0 x 84	good (non-cascade) - active block alarm	Static revision (FB, TB) changed (attiva per 10 sec. dopo la scelta del parametro della categoria Static)

Codice di stato	Descrizione secondo norma Profibus	possibile causa
0 x 89	good (non-cascade) - active advisory alarm - low limited	Lo-Alarm
0 x 8a	good (non-cascade) - active advisory alarm - high limited	Hi-Alarm
0 x 8d	good (non-cascade) - active critical alarm - low limited	Lo-Lo-Alarm
0 x 8e	good (non-cascade) - active critical alarm - high limited	Hi-Hi-Alarm



## 10.3 Dimensioni

### Custodia con grado di protezione IP 66/IP 67

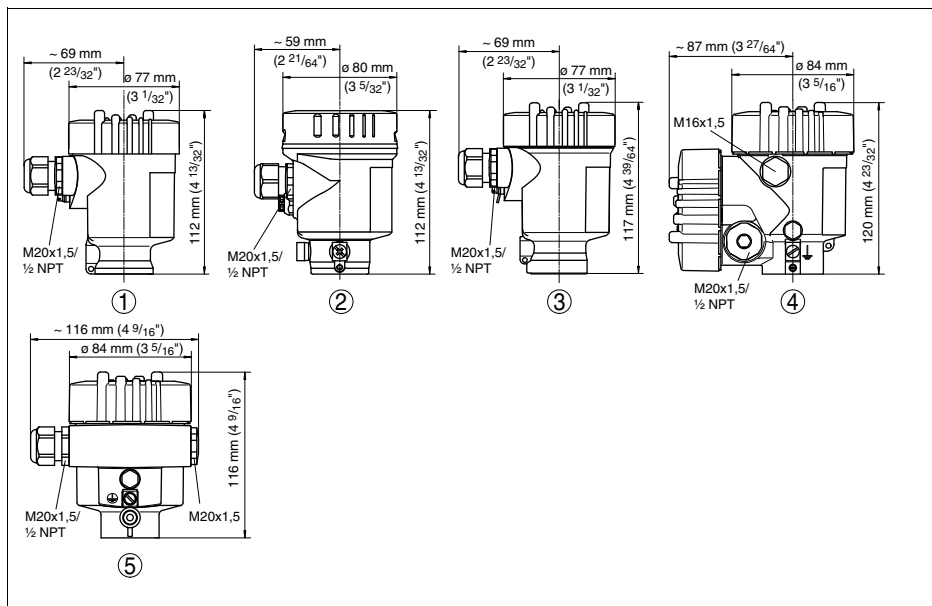


Figura 25: Le differenti custodie con grado di protezione IP 66/IP 67 (con tastierino di taratura con display incorporato l'altezza della custodia aumenta di 9 mm/0.35 in)

- 1 Custodia di resina
- 2 Custodia di acciaio speciale
- 3 Custodia in acciaio speciale colato
- 4 Custodia a due camere di alluminio
- 5 Custodia di alluminio

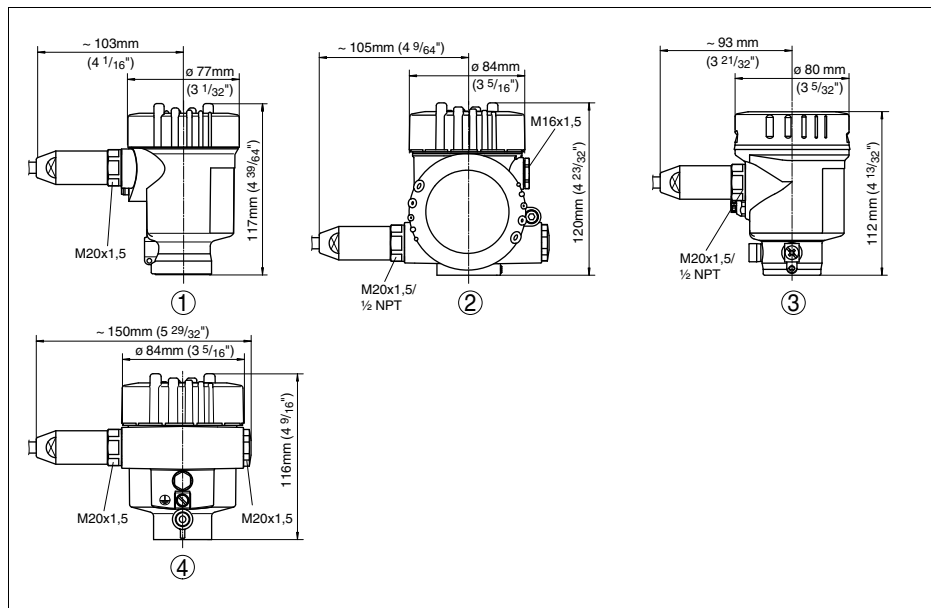
**Custodia con grado di protezione IP 66/IP 68, 1 bar**

Figura 26: Le differenti custodie con grado di protezione IP 66/IP 68, 1 bar (con tastierino di taratura con display incorporato l'altezza della custodia aumenta di 9 mm/0.35 in)

- 1 Custodia di acciaio speciale
- 2 Custodia in acciaio speciale colato
- 3 Custodia a due camere di alluminio
- 4 Custodia di alluminio

# VEGABAR 52 - attacco filettato

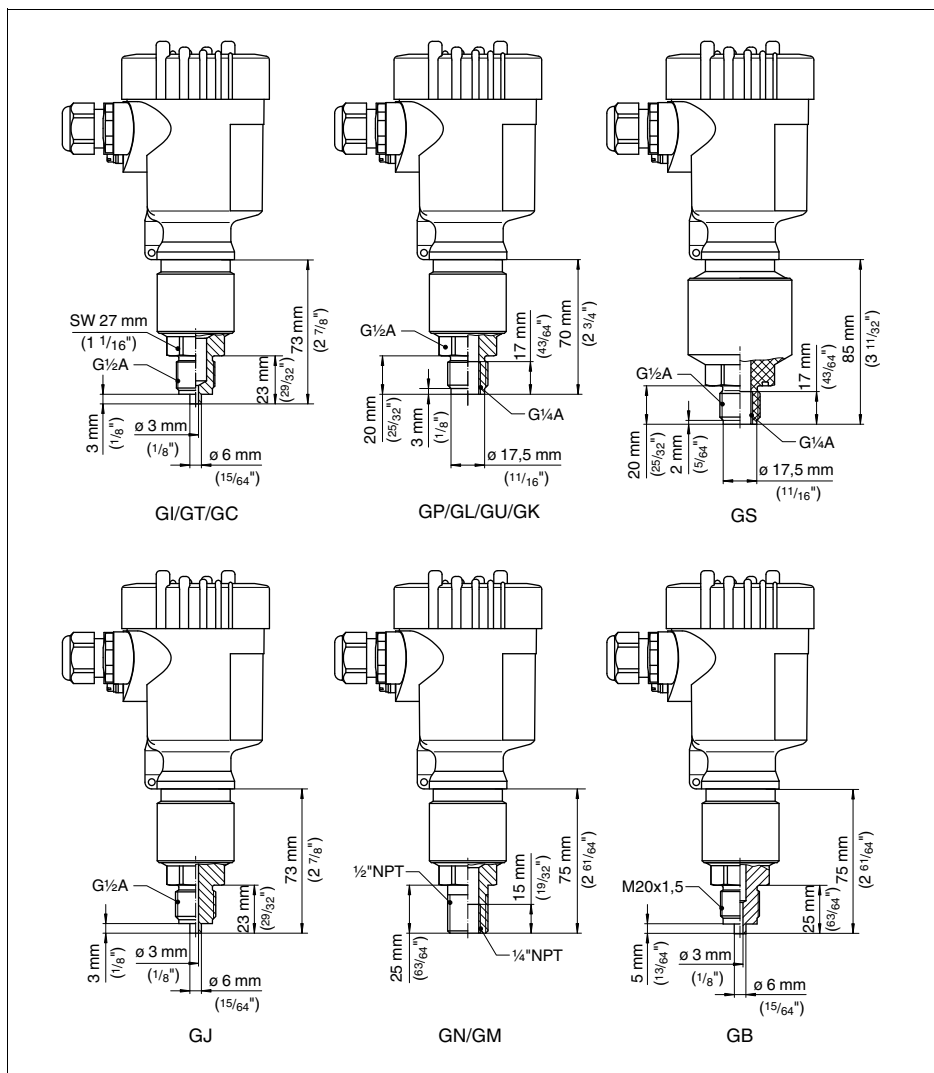


Figura 27: VEGABAR 52 GV/GT/GC = G $\frac{1}{2}$  A attacco manometrico EN 837, GP/GL/GU/GK = G $\frac{1}{2}$  A internamente G $\frac{1}{4}$  A, GS = G $\frac{1}{2}$  A internamente G $\frac{1}{4}$  A PVDF, GI = G $\frac{1}{2}$  A attacco manometrico riduttore del sovraccarico, GN/GM =  $\frac{1}{2}$  NPT, GB = M20 x 1,5 attacco manometrico EN 837

## 10.4 Diritti di proprietà industriale

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see <http://www.vega.com>.

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter <http://www.vega.com>.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site <http://www.vega.com>.

VEGA lineas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web <http://www.vega.com>.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте <http://www.vega.com>.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。  
进一步信息请参见网站<http://www.vega.com>。

## 10.5 Marchio depositato

Tutti i marchi utilizzati, i nomi commerciali e delle società sono proprietà del loro legittimo proprietario/autore.









Finito di stampare:

VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach  
Germania  
Telefono +49 7836 50-0  
Fax +49 7836 50-201  
e-mail: [info@de.vega.com](mailto:info@de.vega.com)  
**[www.vega.com](http://www.vega.com)**

VEGA Italia srl  
Via Giacomo Watt 37  
20143 Milano MI  
Italia  
Telefono +3902891408.1  
Fax +3902891408.40  
e-mail: [info@it.vega.com](mailto:info@it.vega.com)  
**[www.vegaitalia.it](http://www.vegaitalia.it)**  
**[www.vega.com](http://www.vega.com)**



Le informazioni contenute in questo  
manuale d'uso rispecchiano le conoscenze  
disponibili al momento della messa in stampa.

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2008